Documento ex art. 26 D.Lqs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019

Pag 1

SPORT E SALUTE S.p.A.

DOCUMENTO EX ART.26 D.LGS. 81/'08

IMMOBILI REGIONI: CALABRIA - SARDEGNA - SICILIA

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Il presente DUVRI è un documento interno aziendale di CONI Servizi e pertanto è vietata qualsiasi divulgazione, copia anche parziale, se non strettamente connessa alle funzionalità specifiche del presente Documento.

Elaborato dal Dott. Alberto Miglietta

In collaborazione con

Ing. Antonio Bruno R.S.P.P.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Ing. Emiliano Curi R.U.P.

Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione

Ing. Alberto Romeo A.S.P.P. Calabria

Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione

Arch. Olga Tomasini A.S.P.P. Sicilia

Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione

Ing. Fausto Salvatelli A.S.P.P. Sardegna

Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione

Hous la Solve feller

Ing. Andrea Bellagamba A.S.P.P. CIP

Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione

Pag 2 Aggiornamento: Aprile 2019

INDICE

Premessa	
Riferimenti normativi	
Parte I	10
1. INFORMAZIONI GENERALI: IL COMMITTENTE	
2. INFORMAZIONI GENERALI: LE UNITA' OPERATIVE	
2.1 CALABRIA	
2.1.1 CONI Comitato Regionale – REGGIO CALABRIA	
2.1.1.1 Descrizione delle strutture	
2.1.1.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici	13
2.1.2 CONI Point - CATANZARO	15
2.1.2.1 Descrizione delle strutture	15
2.1.2.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici	15
2.1.3 CONI Point - COSENZA	
2.1.3.1 Descrizione delle strutture	
2.1.3.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici	
2.1.4 CONI Point - CROTONE	
2.1.4.1 Descrizione delle strutture	
2.1.4.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici	
2.1.5 CONI Point – VIBO VALENTIA	
2.1.5.1 Descrizione delle strutture	
2.1.5.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici	
2.1.6 CONI Point – REGGIO CALABRIA	
2.1.6.1 Descrizione delle strutture	
2.1.6.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici	
2.1.7 Federazioni, Via Aspromonte – REGGIO CALABRIA	
2.1.7.1 Descrizione delle strutture	
2.1.7.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici	
2.1.8 Comitato Regionale FISI, Via degli Stadi - COSENZA	
2.1.8.1 Descrizione delle strutture	
2.1.8.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici	26
2.2 SARDEGNA	
2.2.1 CONI Comitato Regionale – CAGLIARI	27
2.2.1.1 Descrizione delle strutture	27
2.2.1.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici	27
2.2.1.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza	
2.2.2 CONI Point – ORISTANO	
2.2.2.1 Descrizione delle strutture	
2.2.2.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici	
2.2.2.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza	
2.2.3 CONI Point – NUORO	
2.2.3.1 Descrizione delle strutture	
2.2.3.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici	
2.2.3.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza	
2.2.4 CONI Point – SASSARI	
2.2.4.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici	
2.2.4.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza	
2.3 SICILIA	
2.3.1 CONI Comitato Regionale –CONI Point PALERMO	
2.3.1.1 Descrizione delle strutture	
2.3.1.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici	37
2.3.1.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza	38

	Aggiornamento: Aprile 2019	Pag 3
2.3.2 CC	DNI Point - TRAPANI	38
2.3.2.1	Descrizione delle strutture	
2.3.2.2	Caratteristiche degli impianti tecnologici	39
2.3.2.3	Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di si	<i>curezza</i> 39
2.3.3 CC	DNI Point – CALTANISSETTA	39
2.3.3.1	Descrizione delle strutture	
2.3.3.2	Caratteristiche degli impianti tecnologici	39
2.3.3.3	Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di si	<i>curezza</i> 40
2.3.4 CC	DNI Point – AGRIGENTO	40
2.3.4.1	Descrizione delle strutture	40
2.3.4.2	Caratteristiche degli impianti tecnologici	40
2.3.4.3	Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di si	
2.3.5 CC	DNI Point – ENNA	42
2.3.5.1	Descrizione delle strutture	42
2.3.5.2	Caratteristiche degli impianti tecnologici	
2.3.5.3	Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di si	
2.3.6 CC	DNI Point – CATANIA	
2.3.6.1	Descrizione delle strutture	
2.3.6.2	Caratteristiche degli impianti tecnologici	
2.3.6.3	Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di si	
2.3.7 CC	DNI Point – MESSINA	44
2.3.7.1	Descrizione delle strutture	
2.3.7.2	Caratteristiche degli impianti tecnologici	
2.3.7.3	Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di si	
2.3.8 CC	DNI Point – RAGUSÄ	
2.3.8.1	Descrizione delle strutture	45
2.3.8.2	Caratteristiche degli impianti tecnologici	46
2.3.8.3	Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di si	
2.3.9 CC	ONI Point – SIRACUSA	
2.3.9.1	Descrizione delle strutture	46
2.3.9.2	Caratteristiche degli impianti tecnologici	47
2.3.9.3	Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di si	<i>curezza</i> 47
2.4 Se	di Comitati Regionali CIP	48
2.4.1 CI	P Comitato Regionale – Sardegna	48
2.4.1.1	Descrizione delle strutture	48
2.4.2 CI	P Comitato Regionale – Sicilia	48
2.4.2.1	Descrizione delle strutture	
3. RISCH	I RELATIVI ALLA SEDE, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZI	I ONE 48
3.1 Pren	nessa sul metodo di valutazione dell'analisi dei rischi interfer	renti per i
luoghi di la	voro	48
4. RISCH	I RELATIVI ALLE LAVORAZIONI SPECIFICHE DELLE DITTE E I	RELATIVE
MI SURE DI	PREVENZIONE E PROTEZIONE	52
4.1 Serv	izio di reception, portierato e vigilanza	53
	ri di pulizia e sanificazione	
4.3 Lavo	ori di manutenzione e revisione estintori (ed idranti, dove pre	e senti) 57
	ri di manutenzione edile e impiantistica ordinaria compresa l	
	ale termo-frigorifera e assistenza per manifestazioni presso ș	
	izi di manutenzione del verde	
4.6 Serv	izi di ristorazione e bar	63
4.7 Manu	utenzione impianti di elevazione	64
5. LOCAL	I IGIENICO – ASSISTENZIALI E SERVIZI GENERALI	66
6. GESTIC	ONE DELLE EMERGENZE	66
Parte II		67

	Aggiornamento: Aprile 2019	Pag 4
Criteri adottati per la	cooperazione ed il coordinamento e misure per eliminare/r	idurre i rischi da
lavorazioni interferer	nti	67
1. ATTIVITA' DI	COOPERAZIONE E COORDINAMENTO	68
Parte III		70
Modalità di aggiornal	mento del presente Documento	70
1. ATTIVITA' DI A	AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO	71
Parte IV		72
Accettazione del DU\	/RI	72
1. ATTIVITA' DI	SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO	73
Parte V		74
COSTI PER FLIM	INARE/RIDIERE I RISCHI DA LAVORAZIONI INTERE	FRENTI 74

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 5

Premessa

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e sue modifiche e integrazioni, ed è relativo a tutte le sedi operative CONI Servizi di cui agli elenchi che seguono.

Si fa presente che la "Legge di Bilancio per l'esercizio 2019" del 30 dicembre 2018, ha modificato esclusivamente la denominazione della "Coni Servizi Spa" in "Sport e Salute S.p.A.", mantenendo inalterati tutti gli altri dati identificativi della Società"

Regione CALABRIA (Siti):

CITTA'	INDIRIZZO
REGGIO CALABRIA	Comitato Regionale CONI, Via dei Correttori 12
CATANZARO	CONI Point, Via Lucrezia della Valle, 19
COSENZA	CONI Point, Piazza Matteotti
CROTONE	CONI Point, Via Aldo Capitini, 40
VIBO VALENTIA	CONI Point, Via degli Artigiani
REGGIO CALABRIA	CONI Point, Via dei Correttori 12
REGGIO CALABRIA	Scuola Regionale dello Sport, loc. Gallina
COSENZA	Via degli Stadi, Stadio San Vito
REGGIO CALABRIA	Via Aspromonte

Regione SARDEGNA (Siti):

CITTA'	INDIRIZZO
CAGLIARI	Via Fais, 5
CAGLIARI Sede CR CIP	Via Grosseto, 1
ORISTANO	Via Carducci, 44
NUORO	Via Veneto, 21
SASSARI	Via Roma, 15

Regione SICILIA (Siti):

CITTA'	INDIRIZZO
PALERMO	Via E. Notarbartolo, 1/g
PALERMO Sede CR CIP	Via E. Notarbartolo, 1/g
TRAPANI	Via della Quercia, 12
CALTANISSETTA	Via Don Minzoni, 233/A
AGRIGENTO	Via degli Eucalipti, 19
ENNA	Via Dante Alighieri, 9
CATANIA	C.so Sicilia,43
MESSINA	Via Santa Maria dell'Arco, 16
RAGUSA	Via Magna Grecia, sn
SIRACUSA	Via Ofanto, 3

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Pag 6

Nello specifico, il presente Documento costituisce la valutazione dei rischi di interferenza per le varie attività presenti in pari data nelle Sedi in parola, ed in dettaglio:

Aggiornamento: Aprile 2019

- i rischi specifici rilevati in ciascuna sede
- i rischi da interferenza legati ai lavori, servizi e forniture, eventualmente presenti, caso per caso, in ciascuna sede (Per ciascuna Regione, vd. Tabelle che seguono), ed in dettaglio:
 - o Servizio di reception, portierato e vigilanza
 - o Pulizia e Sanificazione ambientale
 - o Servizio manutenzione estintori e idranti
 - o Lavori di manutenzione globale edile e tecnologica
 - o Servizi manutenzione del verde
 - o Servizi ristorazione e bar
 - o Manutenzione impianti di elevazione

CALABRIA		Servizio di reception, portierato e vigilanza	Pulizia e Sanificazione ambientale	Servizio manutenzione estintori (e idranti)	Lavori di manutenzione globale edile e tecnologica	Servizi manutenzione del verde	Servizi ristorazione e bar	Manutenzione impianti di elevazione
PROVINCIA	UNITA' OPERATIVA	LAVOR	RI, SERV	IZI E FO	DRNITUE	RE AFFI	DATI DA	CONI
REGGIO CALABRIA	Sede Comitato Regionale - Via dei Correttori, 12		Х	Х	Х			
CATANZARO	Sede CONI Point - Via Lucrezia della Valle, 19		Х	Х	Х			
COSENZA	Sede CONI Point - Piazza Matteotti		Х	Х	Х			
CROTONE	Sede CONI Point - Via Capitini, 40		X	X	Х			
VIBO VALENTIA	Sede CONI Point - Via degli Artigiani		Х	Χ	Х			
REGGIO CALABRIA	Sede CONI Point - Via dei Correttori, 12		X	X	Х			
REGGIO CALABRIA	Scuola Regionale dello Sport, loc. Gallina		Х	Х	Х			
COSENZA	Via degli Stadi, Stadio San Vito		Х	Х	Х			
REGGIO CALABRIA	Via Aspromonte		Х	Х	Х			

Pag 7 Aggiornamento: Aprile 2019

SARDEGNA		Servizio di reception, portierato e vigilanza	Pulizia e Sanificazione ambientale	Servizio manutenzione estintori (e idranti)	Lavori di manutenzione globale edile e tecnologica	Servizi manutenzione del verde	Servizi ristorazione e bar	Manutenzione impianti di elevazione
PROVINCIA	UNITA' OPERATIVA	LAVOR	RI, SERV	IZI E FO	DRNITUI	RE AFFI	DATI DA	CONI
CAGLIARI	Sede Comitato Regionale - Via Fais n. 5		Х	Х	Х			Х
ORISTANO	Sede CONI Point - Via Carducci n. 44		Х	X	X			
NUORO	Sede CONI Point – Via Veneto n. 21		Х	Х	Х			
SASSARI	Sede CONI Point - Via Roma n. 15		Х	Х	Х			

	SICILIA	Servizio di reception, portierato e vigilanza	Pulizia e Sanificazione ambientale	Servizio manutenzione estintori e idranti	Lavori di manutenzione globale edile e tecnologica	Servizi manutenzione del verde	Servizi ristorazione e bar	Manutenzione impianti di elevazione
PROVINCIA	UNITA' OPERATIVA	LAVORI	, SERVI	ZI E FC	PRNITUR	RE AFFI	DATI D	A CONI
PALERMO	CONI REGIONALE E CP PALERMO		Х	Х	Х			
TRAPANI	CONI Point		Х	X	X			X
CALTANISSETTA	CONI Point		Х	X	X			
AGRIGENTO	CONI Point		X	X	X			
ENNA	CONI Point		X	X	X			
CATANIA	CONI Point		X	X	X			
MESSINA	CONI Point		Χ	Χ	Х			
RAGUSA	CONI Point		X	X	Х			

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

	Aggiornamento:	: Aprile 2019			Pag	Pag 8		
SEDI CIP		Servizio di reception, portierato e vigilanza	Pulizia e Sanificazione ambientale	Servizio manutenzione estintori (e idranti)	Lavori di manutenzione globale edile e tecnologica	Servizi manutenzione del verde	Servizi ristorazione e bar	Manutenzione impianti di elevazione
PROVINCIA	UNITA' OPERATIVA	LAVOR	, SERV	ZIEFC	RNITUE	RE AFFI	DATI D	A CONI
SICILIA - PALERMO	Sede Comitato Regionale CIP - via Notarbartolo 1/G	X	X	Х	Х			Х
SARDEGNA - CAGLIARI	Sede Comitato Regionale CIP - via Grosseto 1							

In particolare, l'articolo 26 del D.Lgs 81/08 sopra richiamato prescrive che, in caso di affidamento dei lavori, di servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, il Datore di lavoro:

a) verifichi, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi ed alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Per tale verifica la Direzione Uffici Acquisti richiede, tra i documenti di gara, la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali, ed allega il presente Documento ex art. 26 D.Lgs.81/08.

b) fornisca agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tali informazioni, *relative alle sedi oggetto del presente DUVRI*, sono riportate nella Parte I e negli Allegati al presente documento;

c) promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tali attività per il rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, vengono effettuate secondo le modalità di cui alla MOG 07 "Procedura gestionale per il rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione," anche secondo quanto meglio descritto nelle seguenti parti del presente Documento:

- Parte II Criteri adottati per la cooperazione ed il coordinamento e misure per eliminare/ridurre i rischi da lavorazioni interferenti.
- Parte III Modalità di aggiornamento del presente Documento.
- Parte IV Accettazione del DUVRI

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019	Pag 9

- Parte V Costi per l'eliminare/ridurre i rischi da lavorazioni interferenti.

Per la verifica del rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate, inoltre, il Servizio di Prevenzione e Protezione, i Preposti di Coni Servizi e i Direttori dei Lavori, per quanto di propria competenza, effettuano delle verifiche sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni da parte delle Ditte tramite sopralluoghi, anche su segnalazione di altre Funzioni interessate (incidenti/quasi incidenti, etc.).

Fermo restando le disposizioni dei punti a) e b) dell'art 26 del D.Lgs. 81/08, l'obbligo di cui al punto c) dell'articolo richiamato non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Per quanto concerne *le misure per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza* (misure intese come provvedimenti di natura fisica, organizzativa o procedurale atte a prevenire adeguatamente i rischi in particolare per le attività interferenti) si evidenzia che il rispetto delle misure di prevenzione e protezione, riportate nel presente documento, da parte delle Ditte per il controllo dei rischi specifici delle singole Ditte, costituiscono di fatto anche misure per la eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza oltre alle attività specifiche previste riportate nella parte V relative alle misure finalizzate alla eliminazione/riduzione delle interferenze.

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008, art. 26, e successive integrazioni e modifiche
- Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677; 1418; 2222 e seguenti
- Legge n.123 del 3 agosto 2007
- D.Lgs. n.50 del 18/04/2016.
- Circolare n.24/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 10

Parte I

Informazioni sui rischi specifici
esistenti nelle UNITA' OPERATIVE CONI
delle Regioni:
Calabria
Sardegna
Sicilia
e misure di prevenzione e protezione

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 11

1. INFORMAZIONI GENERALI: IL COMMITTENTE

Committente:

C.O.N.I. SERVIZI S.p.A.

Sede Legale:
L.go L. de Bosis, 1 – 00135 Roma
tel 06 36 85 1

Datore di Lavoro:

Dott. Alberto Miglietta

Titolari di Delega ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.16

I mmobili

Ing. Francesco Romussi (Direttore Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi)

Responsabile Unico del Procedimento in fase di assegnazione dei lavori

Dott. Gennaro Ranieri

Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Ing. Emiliano Curi

Direttori dei Lavori per le sedi:

Geom. Franco Mattei

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ing. Antonio Bruno ext_antonio.bruno@coni.it prevenzione@coni.it 06 3685 7022

Medico Competente Coordinatore

Dott. Antonella Carbone medicar@libero.it
335 296387

Addiomamento: Abrile 2019	Aggiornamento: April	e 2019	Pag 12
---------------------------	----------------------	--------	--------

REGIONE	Addetto al SPP per gli Immobili	Medico Competente della Sede
	Ing. Alberto Romeo	Dott. Roberto Talia
CALABRIA	alberto.romeo@unirc.it	r.talia@tin.it
	338 1363663 - 0965 812609	360 856908 0965 752094
	Ing. Fausto Salvatellli	Dott.ssa Maria Mercedes Marrocu
SARDEGNA	faustosalvatelli@alice.it	sinergiemdl@gmail.com
	3389381644	070 370795 - 3397911402
	Arch. Olga Tomasini	Dott.ssa Benedetta Passerello
SICILIA	arch.tomasini@gmail.com	333 7155656
	346 0697731	
	Ing. Andrea Bellagamba	
SEDI CIP	a.bellagamba@comitatoparalimpico.it	
	393 9251367	

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 13

2. INFORMAZIONI GENERALI: LE UNITA' OPERATIVE

2.1 CALABRIA

2.1.1 CONI Comitato Regionale – REGGIO CALABRIA

2.1.1.1 Descrizione delle strutture

La sede del Comitato Regionale del CONI è localizzata al secondo piano (terzo fuori terra) di un fabbricato a 3 piani fuori terra, posto in fregio alla Via dei Correttori, al civico 12 di Reggio Calabria.

L'unità immobiliare, così come l'intero fabbricato di cui fa parte, presenta strutture portanti orizzontali e verticali in cemento armato, solaio di piano in latero-cemento, tamponature esterne e tramezzature interne in muratura ordinaria rispettivamente di 30 cm e 8 cm rifinite interne con intonaco civile liscio a tre strati e pittura lavabile. Dal punto di vista strutturale, il fabbricato presenta caratteristiche di resistenza al fuoco non minori di 60 min. (R 60).

Ad essa si accede attraverso la scala condominiale, costituita da rampe rettilinee con larghezza pari a 1,30 m, ed un ascensore; le due porte d'ingresso, che rappresentano anche le via d'uscita, sono blindate, apribili verso l'interno e con larghezza pari a 1,00 m.

L'unità immobiliare è costituita da otto vani, due bagni e due ripostigli; presenta un'altezza di 3,40 m., pavimenti in marmo e i bagni hanno pareti rivestite in piastrelle di ceramica fino ad un'altezza di 2,00m.

2.1.1.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

L'impianto elettrico è provvisto di dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 (l'epoca di realizzazione dei predetti impianti è antecedente alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 e s.m.i.).

Impianto di messa a terra

L'impianto non è sottoposto alle verifiche periodiche di legge.

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica cittadina.

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento


Il Comitato dispone di un impianto di climatizzazione, con split installati nei singoli vani. E' presente anche un impianto di riscaldamento centralizzato, la cui centrale termica alimentata a gasolio e installata in un vano esclusivo ubicato al piano terra nel cortile condominiale, ha una potenzialità pari a 157 KW.

Impianto di illuminazione

L'illuminazione artificiale consente sufficienti livelli di illuminamento

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 14

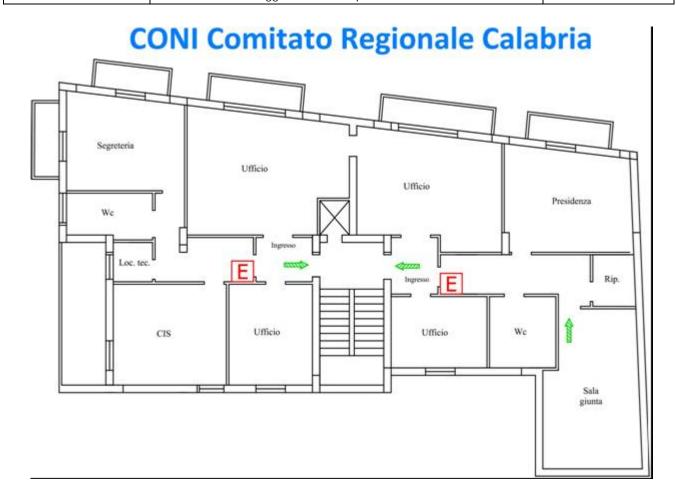

2.1.1.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

Impianto non presente (non richiesto)

Impianto di allarme incendio

Impianto non presente (non richiesto)

Impianti antincendio e dispositivi di spegnimento

All'interno del Comitato sono installati n. 2 estintori a polvere da 6 kg, regolarmente manutenuti <u>Illuminazione di emergenza e segnaletica di sicurezza</u>

I locali sono provvisti di illuminazione di emergenza e di segnaletica di sicurezza

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 15

2.1.2 CONI Point - CATANZARO

2.1.2.1 Descrizione delle strutture

La sede del CONI POINT di Catanzaro è localizzata al secondo piano (terzo fuori terra) di un fabbricato a 3 piani fuori terra, posto in fregio alla Via Lucrezia della Valle 19/44, di Catanzaro. Il fabbricato presenta strutture portanti orizzontali e verticali in cemento armato, solaio di piano in latero-cemento, tamponature esterne e tramezzature interne in muratura ordinaria rispettivamente di 30 cm e 8 cm rifinite interne con intonaco civile liscio e idropittura. Dal punto di vista strutturale, il fabbricato ha caratteristiche di resistenza al fuoco non minori di 60 min. (R 60).

L'intero fabbricato ha destinazione direzionale e commerciale, con parti comuni servite da impianto elettrico a norma (D.M. 37/08 e s.m.i.) e protette da impianto idrico antincendio (idranti). L'unità immobiliare che ospita il CONI Point è costituita da cinque vani; una presidenza, una segreteria, una sala riservata alle Federazioni, un sala riunione (52 posti) ed un piccolo archivio; sono presenti altresì tre servizi igienici di cui due utilizzabili da soggetti diversamente abili.

Al CONI Point si può accedere sia dalla Via Lucrezia della Valle, attraverso il vano scala condominiale provvisto di ascensore, sia dal prospetto posteriore, attraverso un piazzale che risulta essere alla stessa quota altimetrica alla quale è posto il piano in cui è localizzato il CONI Point ed immette, attraverso un portoncino con larghezza pari a 1,50, provvisto di maniglione antipanico ed apribile nel verso dell'esodo, in un corridoio di distribuzione largo 2,10 m., sul quale prospettano anche altri uffici facenti capo ad altri Enti/Privati.

2.1.2.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

L'impianto elettrico è provvisto di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i.

Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra è provvisto di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i.

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica comunale.

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento


Il CONI Point dispone di un impianto di climatizzazione (caldo/freddo), con split installati nei singoli vani *Impianto di illuminazione*

L'illuminazione artificiale consente sufficienti livelli di illuminamento

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019

Pag 16

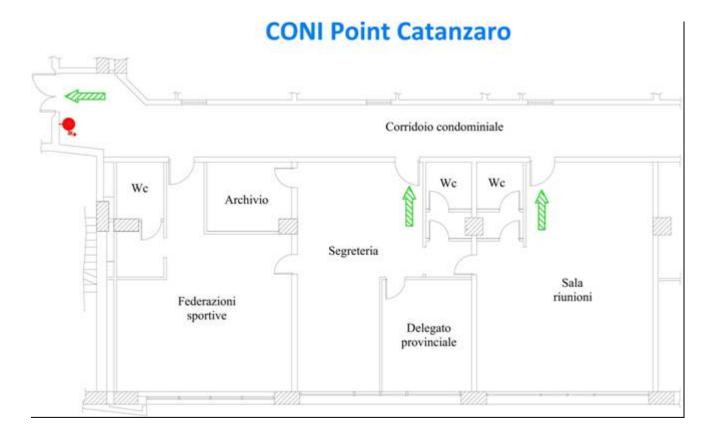

2.1.2.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

Impianto non presente (non richiesto)

Impianto di allarme incendio

Impianto non presente (non richiesto)

Impianti antincendio e dispositivi di spegnimento

Le parti comuni sono protette da impianto idrico antincendio (idranti UNI 45) provvisto di dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i.

All'interno del CONI Point è presente un estintore a polvere da 6 kg, regolarmente manutenuto Illuminazione di emergenza e segnaletica di sicurezza

Gli spazi comuni sono provvisti di illuminazione di emergenza e di segnaletica di sicurezza

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 17

2.1.3 CONI Point - COSENZA

2.1.3.1 Descrizione delle strutture

La sede del CONI Point di Cosenza è localizzata in un fabbricato indipendente a due piani f.t. di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Cosenza, ed è posto in fregio alla Piazza Matteotti della stessa città.

Il fabbricato presenta strutture miste in cemento armato e murature collaboranti; tali caratteristiche costruttive conferiscono all'immobile una resistenza al fuoco non minore di 90 minuti (R 90).

Il piano terra, si sviluppa su una superficie pari a circa 365 mq., con altezza di 4,40 m. I pavimenti sono in pietra lavica, mentre le pareti sono rifinite con intonaco civile liscio e idropittura. In esso sono localizzati la hall, gli uffici, ed i servizi igienici (antibagno, uomini, donne e disabili), l'ascensore e la scala di collegamento con il livello superiore. La scala, avente due rampe rettilinee, ciascuna con larghezza pari a 1,30 m., serve anche un piano ammezzato (h = 2,40 m), realizzato con struttura in acciaio e pavimento in tavolato di legno. Tale livello presenta una profondità di 1,50 m e si sviluppa perimetralmente nella parte sinistra del fabbricato; in esso è localizzata una piccola biblioteca contenente volumi tecnico-sportivi esposti su scaffalature metalliche opportunamente ancorate alle pareti.

Al primo piano, avente superficie pari a 170 mq., sono localizzati la sala conferenze (60 posti) la presidenza ed i servizi igienici (antibagno, uomini e donne). Il pavimento è sempre in pietra lavica e le finiture sono uguali a quelle del piano terra.

Per quanto riguarda il sistema delle vie di esodo, dall'interno dei locali del CONI Point è possibile raggiungere l'esterno sia attraverso l'ingresso principale (I=1,50~m.) posto in fregio alla Piazza Matteotti, che attraverso una serie di uscite poste sul retro. Inoltre le scale risultano dimensionalmente idonee a garantire il deflusso delle persone potenzialmente presenti al secondo livello. Infatti assumendo una capacità di deflusso pari a 50 e considerando al massimo 80 presenze, per garantire l'esodo in condizioni di sicurezza sono necessari 2 moduli ($80/50=1,60\sim2~moduli$); di fatto i moduli disponibili sono 4 (due rampe di scale, ciascuna con larghezza pari a 1,30~m).

2.1.3.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

L'impianto elettrico è provvisto di dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 (l'epoca di realizzazione dei predetti impianti è antecedente alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 e s.m.i.).

Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra non è provvisto di dichiarazione di conformità e, per esso, non sono state eseguite le dovute verifiche periodiche di legge.

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica comunale.

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

I locali dispongono di impianto centralizzato di riscaldamento alimentato a metano attraverso la rete di distribuzione comunale e funzionante con una centrale termica installata in un vano esterno e ad uso esclusivo. L'impianto termico ha una potenzialità pari a 250Kw.


Sono presenti altresì diversi split installati nei singoli vani

Impianto di illuminazione

L'illuminazione artificiale consente sufficienti livelli di illuminamento

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 18

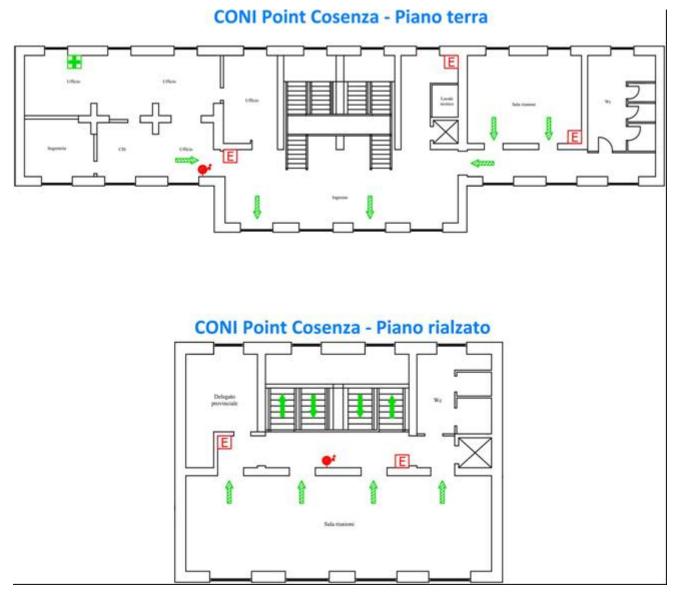

2.1.3.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

Il CONI Point dispone di impianto di rivelazione fumi collegato ad un impianto di allarme ottico-acustico provvisto di dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90

Impianto di allarme incendio

Vedi sopra

Impianti antincendio e dispositivi di spegnimento

E' presente un impianto idrico antincendio costituito da idranti UNI 45 dislocati ai due piani (uno per ciascun piano), collegati direttamente alla rete comunale

All'interno del CONI Point sono presente, in numero adeguato, estintori portatili a polvere e a CO2, regolarmente mantenuti.

Illuminazione di emergenza e segnaletica di sicurezza

Gli spazi comuni sono provvisti di illuminazione di emergenza e di segnaletica di sicurezza.

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 19

2.1.4 CONI Point - CROTONE

2.1.4.1 Descrizione delle strutture

La sede del CONI Point di Crotone è localizzata al piano rialzato (primo fuori terra) di un fabbricato a 7 piani fuori terra, oltre lastrico solare, posto in fregio alla Via Capitini, al civico 38. L'unità immobiliare, così come l'intero fabbricato di cui fa parte, presenta strutture portanti orizzontali e verticali in cemento armato, solaio di piano in latero-cemento, tamponature esterne e tramezzature interne in muratura ordinaria rispettivamente di 30 cm e 8 cm rifinite internamente con intonaco civile liscio a tre strati e pittura lavabile. Dal punto di vista strutturale, il fabbricato presenta caratteristiche di resistenza al fuoco non minori di 60 min. (R 60).

L'unità immobiliare è costituita da sei vani di cui cinque destinati ad uffici ed uno a sala riunioni; sono presenti altresì tre bagni, di cui uno utilizzabile anche da disabili, un piccolo ripostiglio ed un ampio ingresso/sala d'attesa. La superficie è complessivamente pari a 160 mq mentre l'altezza è di 2,90 m. I pavimenti sono in gres porcellanato.

All'appartamento si accede direttamente dall'esterno, attraverso un portoncino con larghezza pari ad 1,10 m ed apribile verso l'interno.

2.1.4.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

L'impianto elettrico è provvisto di dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 (l'epoca di realizzazione dei predetti impianti è antecedente alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 e s.m.i.).

Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra non è provvisto di dichiarazione di conformità e, per esso, non sono state eseguite le dovute verifiche periodiche di legge

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica comunale.

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

Il CONI Point dispone di un impianto di climatizzazione (caldo/freddo), con split installati nei singoli vani.


Impianto di illuminazione

L'illuminazione artificiale consente sufficienti livelli di illuminamento

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019

Pag 20

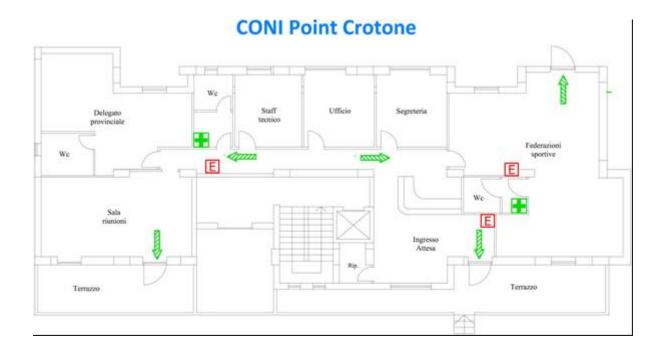

2.1.4.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

Impianto non presente (non richiesto)

Impianto di allarme incendio

Impianto non presente (non richiesto)

Impianti antincendio e dispositivi di spegnimento

All'interno del CONI Point sono installati n. 3 estintori a polvere da 6 kg, regolarmente manutenuti

Illuminazione di emergenza e segnaletica di sicurezza

I locali sono provvisti di illuminazione di emergenza e di segnaletica di sicurezza

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 21

2.1.5 CONI Point - VIBO VALENTIA

2.1.5.1 Descrizione delle strutture

La sede del CONI Point di Vibo Valentia è localizzata al secondo piano (terzo fuori terra) di un fabbricato a 3 piani fuori terra (Palazzo Piccione), posto in fregio alla Via degli Artigiani di Vibo Valentia, snc.

L'unità immobiliare, così come l'intero fabbricato di cui fa parte, presenta strutture portanti orizzontali e verticali in cemento armato, solaio di piano in latero-cemento, tamponature esterne e tramezzature interne in muratura ordinaria rispettivamente di 30 cm e 8 cm rifinite interne con intonaco civile liscio e idropittura e pavimenti in parquet. Dal punto di vista strutturale, il fabbricato presenta caratteristiche di resistenza al fuoco non minori di 60 min. (R 60).

Si sviluppa su una superficie complessiva pari a circa 160 mq e presenta un'altezza di 3,00. All'appartamento si accede attraverso il vano scala condominiale, costituito da rampe rettilinee con larghezza pari ad 1,35 m., sprovviste di dispositivi antiscivolo, ed un ascensore; l'unica porta di ingresso presente, rappresentante anche l'unica via di esodo, è un portoncino blindato ad anta unica che si apre verso l'interno ed è larga 1,00 m.

E' garantita l'accessibilità ai disabili, atteso che l'ascensore condominiale risulta dimensionalmente idonea a tal fine.

Dal punto di vista distributivo degli ambienti, all'interno è possibile distinguere un corridoio, 6 vani destinati ad uffici, un ripostiglio, una sala riunione con 24 posti a sedere, un piccolo vano in cui è presente un fotocopiatore e due servizi igienici, opportunamente rivestiti fino ad un'altezza di 2,20 m con piastrelle di ceramica.

2.1.5.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

L'impianto elettrico è provvisto di dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 (l'epoca di realizzazione dei predetti impianti è antecedente alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 e s.m.i.).

Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra non è provvisto di dichiarazione di conformità e, per esso, non sono state eseguite le dovute verifiche periodiche di legge

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica comunale.

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento


La sede del CONI Point dispone di un impianto di riscaldamento autonomo con alimentazione a metano fornito dalla rete comunale. La relativa centralina, installata all'esterno, presenta una potenzialità di 23,26 Kw.

Impianto di illuminazione

L'illuminazione artificiale consente sufficienti livelli di illuminamento

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 22

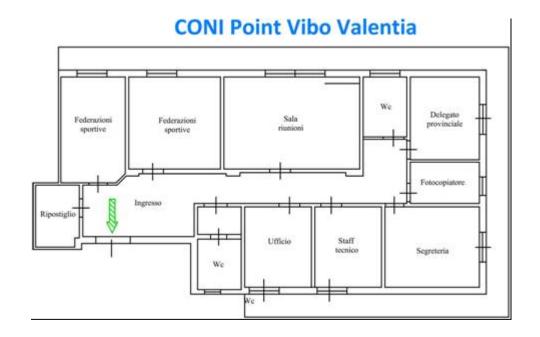

2.1.5.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

Impianto non presente (non richiesto)

Impianto di allarme incendio

Impianto non presente (non richiesto)

Impianti antincendio e dispositivi di spegnimento

All'interno del CONI Point non sono presenti estintori.

Illuminazione di emergenza e segnaletica di sicurezza

I locali sono sprovvisti di illuminazione di emergenza e di segnaletica di sicurezza

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 23

2.1.6 CONI Point - REGGIO CALABRIA

2.1.6.1 Descrizione delle strutture

La sede del CONI Point di Reggio Calabria è localizzata in due unità immobiliari, tra loro non comunicanti se non attraverso il pianerottolo del vano scala, ubicate al primo piano (secondo fuori terra) di un fabbricato a 3 piani fuori terra, posto in fregio alla Via dei Correttori, al civico 12 di Reggio Calabria.

Le unità immobiliari, così come l'intero fabbricato di cui fanno parte, presentano strutture portanti orizzontali e verticali in cemento armato, solaio di piano in latero-cemento, tamponature esterne e tramezzature interne in muratura ordinaria rispettivamente di 30 cm e 8 cm rifinite interne con intonaco civile liscio a tre strati e pittura lavabile. Dal punto di vista strutturale, il fabbricato presenta caratteristiche di resistenza al fuoco non minori di 60 min. (R 60).

Ad esse si accede attraverso la scala condominiale, costituita da rampe rettilinee con larghezza pari a 1,30 m ed un ascensore; le due porte d'ingresso (una per ciascuna unità immobiliare), che rappresentano anche le uniche vie d'uscita, sono blindate, apribili verso l'interno e con larghezza pari a 1,00 m.

Unità immobiliare n° 1

E' costituita da due vani, una sala riunione (30 posti), un bagno e un ripostiglio; presenta un'altezza di 3,10 m., pavimenti in marmo e il bagno ha pareti rivestite in piastrelle di ceramica fino ad un'altezza di 2,00m.

Unità immobiliare n° 2

E' costituita da quattro vani, un bagno e un ripostiglio; presenta un'altezza di 3,10 m., pavimenti in marmo e il bagno ha pareti rivestite in piastrelle di ceramica fino ad un'altezza di 2,00m.

2.1.6.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

L'impianto elettrico è provvisto di dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 (l'epoca di realizzazione dei predetti impianti è antecedente alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 e s.m.i.).

Impianto di messa a terra

L'impianto non è sottoposto alle verifiche periodiche di legge.

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica cittadina.

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento


Il Comitato dispone di un impianto di climatizzazione, con split installati nei singoli vani. E' presente anche un impianto di riscaldamento centralizzato, la cui centrale termica alimentata a gasolio e installata in un vano esclusivo ubicato al piano terra nel cortile condominiale, ha una potenzialità pari a 157 KW.

Impianto di illuminazione

L'illuminazione artificiale consente sufficienti livelli di illuminamento

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 24

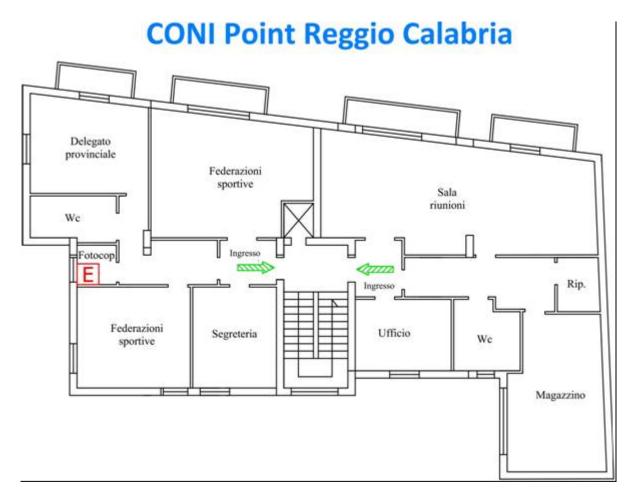

2.1.6.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

Impianto non presente (non richiesto)

Impianto di allarme incendio

Impianto non presente (non richiesto)

Impianti antincendio e dispositivi di spegnimento

All'interno del Comitato sono installati n. 2 estintori a polvere da 6 kg, regolarmente manutenuti <u>Illuminazione di emergenza e segnaletica di sicurezza</u>

I locali sono provvisti di illuminazione di emergenza e di segnaletica di sicurezza

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 25

2.1.7 Federazioni, Via Aspromonte – REGGIO CALABRIA

2.1.7.1 Descrizione delle strutture

L'unità immobiliare è ubicata al secondo piano (terzo f.t.) di un fabbricato di maggiore consistenza immobiliare risalente agli anni '70, posto in fregio alla Via Aspromonte di Reggio Calabria, al civico 31 (foto 1). Presenta, così come l'intero fabbricato di cui fa parte, strutture portanti orizzontali e verticali in c.a., solai di piano in latero-cemento, tamponature esterne e tramezzature interne in muratura ordinaria di spessore pari, rispettivamente, a 8 e 30 cm. Dal punto di vista strutturale, il fabbricato presenta caratteristiche di resistenza al fuoco non minori di 60 min. (R 60).

All'unità immobiliare si accede attraverso il vano scala condominiale provvisto di ascensore le cui dimensioni, seppur ridotte, consentono l'accessibilità agli utenti d.a. Al suo interno trovano localizzazione i Comitati di alcune Federazioni, quali il C. R. della Federazione Italiana Sport Equestri, il C. R. della Federazione Italiana Cronometristi (FICr), il C. R. della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP), il C. R. della Federazione Italiana Tiro con l'Arco (FITArco) ed il C. R. della Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITET). E' altresì presente un servizio igienico non è attrezzato per la fruizione da parte di utenti d.a. al cui interno sono disponibili una cassetta per il primo soccorso ed un estintore a polvere da 6 kg.

Da quanto si è potuto constatare visivamente, non emergono problematiche di carattere strutturale e microclimatico: non sono presenti crepe o lesioni sulle parti strutturali visibili.

I pavimenti sono in graniglia e le pareti sono tinteggiate con idropittura lavabile.

2.1.7.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

L'impianto elettrico non è provvisto di dichiarazione di conformità

Impianto di messa a terra

L'impianto non dispone di dichiarazione di conformità e non è sottoposto alle verifiche periodiche di legge.

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica cittadina.

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

Il Comitato dispone di un impianto di climatizzazione, con split installati nei singoli vani.

Impianto di illuminazione

L'illuminazione artificiale consente sufficienti livelli di illuminamento

2.1.7.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

Impianto non presente (non richiesto)

Impianto di allarme incendio

Impianto non presente (non richiesto)

Impianti antincendio e dispositivi di spegnimento

All'interno dei locali non sono presenti estintori.

Illuminazione di emergenza e segnaletica di sicurezza

I locali non sono provvisti di illuminazione di emergenza e di segnaletica di sicurezza

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019	Pag 26

2.1.8 Comitato Regionale FISI, Via degli Stadi - COSENZA

2.1.8.1 Descrizione delle strutture

Il Comitato ha sede nei locali ricavati sotto le tribune dello stadio San Vito – Marulla di Cosenza. Ad esso si accede attraverso una rampa di scale ed i percorsi normalmente utilizzati dagli spettatori in occasione delle partite di calcio.

Si localizza in un solo vano facente parte di una più ampia unità immobiliare in cui hanno sede anche i Comitati di altre Federazioni. Dell'unità immobiliare fanno parte anche una sala riunioni ed un servizio igienico il cui utilizzo è comune a tutti i Comitati.

Le strutture portanti, in c.a., non presentano apparenti criticità. Le finiture interne (intonaci, tinteggiature, pavimenti e rivestimenti) sono in buono stato di conservazione.

L'impianto elettrico, per quanto è stato possibile apprendere, non è provvisto di dichiarazione di conformità. L'illuminazione artificiale risulta sufficiente.

E' disponibile un estintore a polvere da 6 kg opportunamente revisionato.

2.1.8.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

Impianti di messa a terra

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica cittadina Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

Non sono presenti impianti di tale tipologia.

2.1.8.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

L'impianto non risulta presente

Impianto di allarme incendio

L'impianto non risulta presente

Impianti di spegnimento

E' disponibile un estintore a polvere da 6 kg, regolarmente revisionato

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 27

2.2 SARDEGNA

2.2.1 CONI Comitato Regionale - CAGLIARI

2.2.1.1 Descrizione delle strutture

La sede è di proprietà del CONI Servizi S.p.a.. Anche se incorporata in un palazzo di 5 piani, realizzato negli anni cinquanta, la sede ha scala ed impianti autonomi per cui ha dipendenza condominiale soltanto per quanto concerne le strutture portanti, le facciate e la copertura. È situata al primo piano ed è sostanzialmente costituita da 11 stanze e 3 bagni. Alla sede si accede da un portoncino in legno massiccio con serratura elettrocomandata che dà su un piccolo atrio nel quale si trovano l'inizio della scala e l'ascensore. L'accesso non è adeguato alla Legge 13; ne consegue che i locali costituenti la sede non sono raggiungibili dai portatori di handicap motori. La scala, realizzata in lastre di marmo, larga m. 1,10 con gradini aventi alzata m. 0,175 e pedata m. 0,31 è abbastanza comoda e attraverso n° 4 rampe più 2 gradini terminali, porta al livello della sede davanti ad una guardiola. I locali, confortevoli e funzionali, sono adeguati alle mansioni ed alle attività lavorative che vi si svolgono con ampi spazi di transito. I pavimenti sono tutti in laminato plastico del tipo "Quick-Step-Promo" di mm 7 di spessore incollati sull'esistente, ad eccezione di quello della stanza riservata all'ex Staff Tecnico, dove esiste un pavimento del tipo "Flottante" in precedenza necessario per le attrezzature dell'ex Centro Elaborazione Dati, e quello della ex sala Giunta che è in parquet. Le pareti ed i soffitti sono rifiniti con intonaco lisciato e pitturati con tinte chiare, il tutto per un aspetto gradevole e decoroso che rende il luogo accogliente. Le vie di esodo sono da ritenersi adeguate. Infatti, anche se il senso delle porte non è quello previsto, tenuto conto della brevità dei percorsi e del numero delle presenze (D.M.I. 22/02/2006), le citate vie di esodo possono considerarsi rispondenti alla norma. Non sono presenti maniglioni antipanico. Sono invece presenti l'illuminazione di emergenza, la segnaletica di sicurezza e gli estintori portatili.

Nell'ambito della sede è presente una sala riunioni, ben attrezzata, con pavimento in parquet, che può ospitare fino a n° 60 persone.

2.2.1.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

L'impianto Elettrico ha il Quadro Generale posizionato nella ex sala Giunta all'estrema destra della parete di fronte alla vetrata amovibile. Realizzato per la maggior parte in canaletta, è dotato di messa a terra e dei dispositivi magnetotermici (salvavita) previsti dalla norma, sui quali ultimamente sono state effettuate le previste verifiche di legge con l'acquisizione della documentazione di conformità. I corpi illuminanti sono adeguati ai locali ed alle attività che vi si svolgono. E' presente l'impianto per l'illuminazione di emergenza..

Impianto di messa a terra

Impianto idrico

È alimentato dalla rete urbana ed è adeguato all'esigenza. Esiste una riserva pari a m³ 0,5 provvista di autoclave.

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 28

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

Non esiste un impianto di riscaldamento centralizzato.

L'impianto di condizionamento, non centralizzato, è costituito da N° 13 pompe di calore posizionate nei vari uffici che risolvono adeguatamente i problemi del microclima ambientale.



2.2.1.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi L'impianto non risulta presente

Impianto di allarme incendio

L'impianto non risulta presente

Impianti di spegnimento

La sede è provvista di un adeguato numero di estintori portatili

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 29

2.2.2 CONI Point - ORISTANO

2.2.2.1 Descrizione delle strutture

La sede, occupata a titolo locativo, è situata al quinto piano di un grosso fabbricato, denominato S.A.I.E., di N° 10 piani più attico. È sostanzialmente costituita da 7 stanze, N° 1 ripostiglio adibito ad archivio e 2 bagni. Alla sede si accede da un portoncino con serratura elettrocomandata che da su un atrio nel quale si trova la porta dell'ascensore e l'inizio della scala. L'accesso non è adeguato alla Legge 13; ne consegue che i locali costituenti la sede non sono raggiungibili dai portatori di handicap motori. L'ascensore è automatico ed è omologato per N° 6 persone (500Kg). La scala, larga m. 1,10 con gradini aventi alzata m.0,16 e pedata m. 0,32 è abbastanza comoda anche perché servita da corrimano. Le vie di esodo, ampie oltre la norma, sempre sgombre e regolarmente segnalate, sono da ritenersi adeguate. Infatti, anche se il senso delle porte non è quello previsto, tenuto conto della brevità dei percorsi e del numero delle presenze (D.M.I. 22/02/2006), le citate vie di esodo possono considerarsi rispondenti alla norma. Non sono presenti maniglioni antipanico. Sono invece presenti l'illuminazione di emergenza, la segnaletica di sicurezza e gli estintori portatili. E' da porre particolare attenzione e cura alla stanza adibita ad archivio che, contenendo materiale cartaceo, deve essere sempre tenuta in ordine.

E' presente anche una sala riunioni, ben attrezzata, che può ospitare fino a n° 30 persone. La stessa viene gestita in conformità all'apposito regolamento ed è esistente il Registro debitamente aggiornato.

Sede F.S.N.

Sullo stesso piano sono ospitate alcune Federazioni come risulta dall'allegata pianta. I locali occupati hanno le stesse caratteristiche di quelli descritti per il CONI Point e sono con essi collegati anche se hanno un ingresso proprio al n° 242 di Via Cagliari con caratteristiche perfettamente uguali a quello della sede del CONI Point. Il personale che le occupa non comprende dipendenti CONI.

2.2.2.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

È rispondente alla norma. Realizzato sotto traccia è comandato da un quadro elettrico situato subito dopo l'ingresso regolarmente segnalato e facilmente accessibile; non esiste quindi un locale tecnico appositamente adibito. L'impianto ha corpi illuminanti adeguati ai locali, ed alle attività che vi si svolgono. Le prese di corrente sono conformi alla norma, e sono presenti sia gli interruttori magnetotermici (salvavita) sia l'impianto di messa a terra. La potenza impegnata è appena sufficiente a soddisfare l'esigenza. Quando tutti gli utilizzatori sono in tensione è probabile l'intervento dell'Interruttore magnetotermico. Un eventuale aumento di potenza richiederebbe senz'altro una verifica dell'impianto. E' presente l'impianto per l'illuminazione d'emergenza per quanto concerne il CONI Point.

Impianti di messa a terra

Impianto idrico


È alimentato dalla rete urbana ed è adeguato all'esigenza. Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 30

L'impianto di riscaldamento centralizzato è stato smantellato ed è in via di realizzazione un nuovo impianto con funzionamento a gas.

L'impianto di condizionamento, non centralizzato, è costituito da N° 7 pompe di calore posizionate nei vari uffici. Le pompe sono adeguate all'esigenza per quanto concerne la sede del CONI Point.

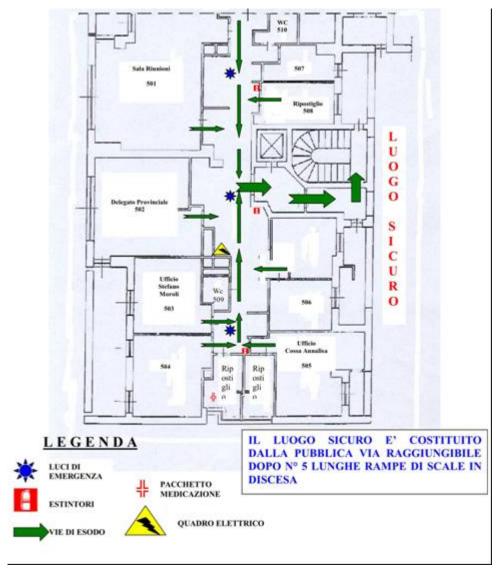

2.2.2.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi L'impianto non risulta presente Impianto di allarme incendio L'impianto non risulta presente


Impianti di spegnimento

La sede è provvista di un adeguato numero di estintori portatili

Aggiornamento: Aprile 2019

Pag 31

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ORISTANO PIANTA DELLA SEDE PIANO QUINTO

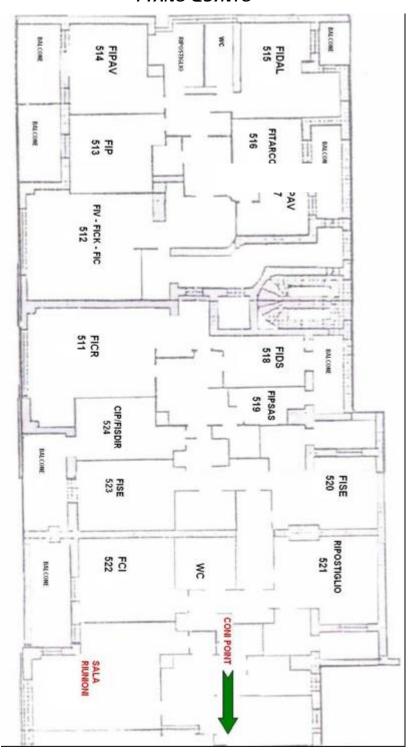

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 32

2.2.3 CONI Point - NUORO

2.2.3.1 Descrizione delle strutture

La sede, occupata a titolo locativo, èsituata al primo piano di un fabbricato di 5 piani ed è sostanzialmente costituita da 7 stanze, 3 disimpegni, 2 ripostigli e N° 2 bagni. Alla sede si accede da un portoncino con serratura elettrocomandata raggiungibile dalla pubblica via attraverso N° 1 gradino. Detto portoncino da' su un piccolo atrio sul cui pianerottolo si trova la porta dell'ascensore e l'inizio della scala. L'accesso non è adeguato alla Legge 13; ne consegue che i locali costituenti la sede non sono raggiungibili dai portatori di handicap motori. L'ascensore è del vecchio tipo con antine ad apertura manuale ed è omologato per N° 4 persone e può essere utilizzato esclusivamente dai possessori della chiave. La scala, larga m. 1,10 con gradini aventi alzata m.0,16 e pedata m. 0,32 è abbastanza comoda anche perché servita da corrimano. I locali costituenti la sede, confortevoli e funzionali, sono adeguati alle mansioni ed alle attività lavorative che vi si svolgono con sufficienti spazi di transito. I pavimenti sono in mattonelle di gres di vario colore. Le pareti ed i soffitti sono rifiniti con intonaco lisciato e pitturati con tinte chiare, il tutto per un aspetto gradevole e decoroso che rende l'ambiente accogliente. I servizi sono adeguati alle esigenze. Le vie di esodo sono da ritenersi adeguate. Infatti, anche se il senso delle porte non è quello previsto, tenuto conto della brevità dei percorsi e del numero delle presenze (D.M.I. 22/02/2006), le citate vie di esodo possono considerarsi rispondenti alla norma. Non sono presenti maniglioni antipanico. Sono invece presenti l'illuminazione di emergenza, la segnaletica di sicurezza e gli estintori portatili...

Nell'ambito della sede è presente una sala riunioni, ben attrezzata, che può ospitare fino a n° 40 persone. La stessa viene gestita in conformità all'apposito regolamento ed è esistente il Registro debitamente aggiornato.

2.2.3.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

È rispondente alla norma. Realizzato sotto traccia, è comandato da un quadro elettrico situato subito dopo l'ingresso del palazzo ed è regolarmente segnalato e facilmente accessibile; non esiste quindi un locale tecnico appositamente adibito. Essendo detto impianto sezionato in 2 parti, nella sede sono presenti N° 2 interruttori generali, uno ubicato nell'andito e l'altro nel ripostiglio. L'impianto ha corpi illuminanti adeguati ai locali ed alle attività che vi si svolgono. Le prese di corrente sono conformi alla norma, e sono presenti sia gli interruttori magnetotermici (salvavita) sia l'impianto di messa a terra. La potenza impegnata è adeguata all'esigenza. È presente l'impianto per l'illuminazione d'emergenza.

Impianto di messa a terra

Impianto idrico

È' alimentato dalla rete urbana ed è adeguato all'esigenza. Non sono presenti serbatoi di riserva.

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

L'impianto di riscaldamento, centralizzato, è gestito dall'Amministrazione Condominiale e normalmente soddisfa le esigenze nel periodo invernale.


Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019

Pag 33

Non è presente un impianto di condizionamento centralizzato. Sono state installate N° 4 pompe di calore posizionate nella stanza del Presidente, nella sala Riunioni, nell'ex Sala Giunta e nella Segreteria, per cui il microclima negli ambienti più frequentati risulta accettabile.

CONI POINT NUORO E F.S.N. PIANTA DELLA SEDE PIANO 1°

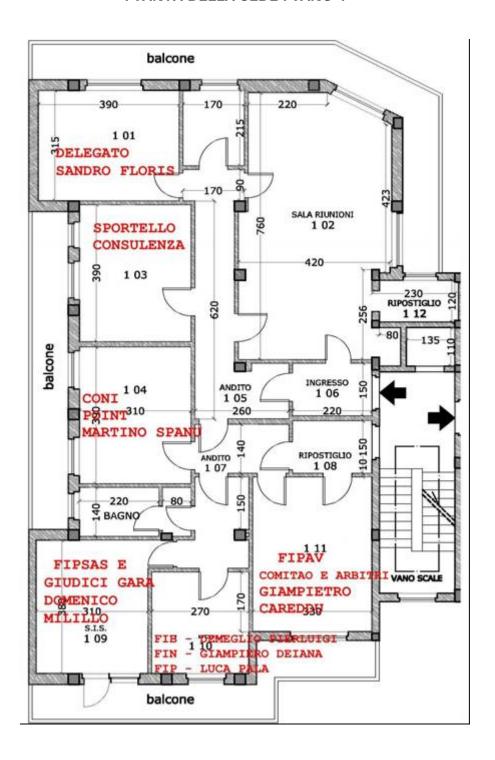

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 34

2.2.3.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

L'impianto non risulta presente


Impianto di allarme incendio

L'impianto non risulta presente

Impianti di spegnimento

La sede è provvista di un adeguato numero di estintori portatili

F.S.N. PIANTA DELLA SEDE PIANO TERRA

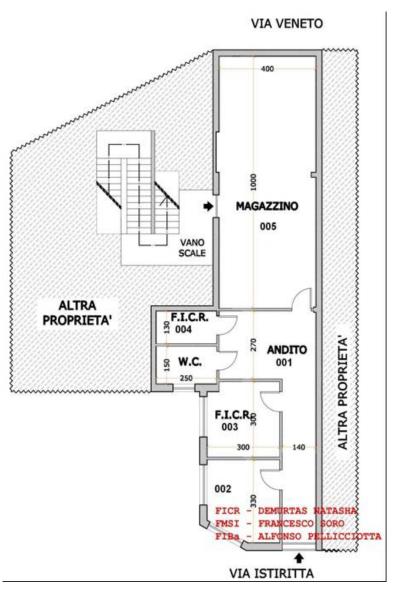

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 35

2.2.4 CONI Point - SASSARI

2.2.4.1 Descrizione delle strutture

La sede, occupata a titolo locativo, è situata al terzo piano, è composta sostanzialmente da N° 6 stanze (3 utilizzate dal Coni Point e 3 dalle Federazioni Nazionali), 2 ripostigli e 2 bagni. Le 3 stanze del Coni Point sono occupate una dal Delegato Provinciale, una dalla dipendente CONI Dott.ssa Rossella Agabio ed una dallo Staff Tecnico. I locali costituenti la sede sono gestiti dall'Amministratore Condominiale Sig. Gino Vincenti. Alla sede si accede direttamente dalla pubblica via attraverso un portoncino con serratura elettrocomandata raggiungibile con l'ausilio di un gradino, che da su un piccolo atrio nel quale si trova la porta dell'ascensore e l'inizio della scala. L'accesso non è adeguato alla Legge 13; ne consegue che i locali costituenti la sede non sono raggiungibili dai portatori di handicap motori. L'ascensore è del vecchio tipo con antine ad apertura manuale, non accessibile ai disabili ed è omologato per N° 3 persone. La scala, larga m. 1,04 con gradini aventi alzata m.0,16 e pedata m. 0,32 è abbastanza comoda anche perché servita da corrimano. I locali costituenti la sede, confortevoli e funzionali, sono adequati alle mansioni ed alle attività lavorative che vi si svolgono con sufficienti spazi di transito. I pavimenti sono in mattonelle di graniglia di vario colore. Le pareti ed i soffitti sono rifiniti con intonaco lisciato e pitturati con tinte chiare, il tutto per un aspetto gradevole e decoroso che rende l'ambiente accogliente. I servizi sono adeguati alle esigenze. Le postazioni di lavoro, che al momento sono in via di riordinamento, con videoterminale ben posizionato, godendo di caratteristiche microclimatiche buone, risultano di gradimento dei lavoratori che le occupano. In relazione a ciò non sono state ritenute necessarie misurazioni circa l'illuminazione ed i rumori molesti. Esiste qualche cavo a vista per il collegamento delle macchine ma lo stesso risulta ben sistemato in maniera ordinata e protetto. Le vie di esodo, ampie oltre la norma, sempre sgombre e regolarmente segnalate, sono da ritenersi adequate. Infatti, anche se il senso delle porte non è quello previsto, tenuto conto della brevità dei percorsi e del numero delle presenze (D.M.I. 22/02/2006), le citate vie di esodo possono considerarsi rispondenti alla norma. Non sono presenti maniglioni antipanico. Sono invece presenti l'illuminazione di emergenza, la segnaletica di sicurezza e gli estintori portatili.

Nell'ambito della Sede non è presente alcuna Sala Riunioni.

2.2.4.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

È rispondente alla norma. Realizzato sotto traccia, è comandato da un quadro elettrico situato subito dopo l'ingresso del palazzo regolarmente segnalato e facilmente accessibile; non esiste quindi un locale tecnico appositamente adibito. L'impianto ha corpi illuminanti adeguati ai locali ed alle attività che vi si svolgono. Le prese di corrente sono conformi alla norma, e sono presenti sia gli interruttori magnetotermici (salvavita) sia l'impianto di messa a terra. La potenza impegnata è adeguata all'esigenza. È presente l'impianto per l'illuminazione d'emergenza nei locali, e nella scala d'accesso

Impianto di messa a terra

Impianto idrico

È alimentato dalla rete urbana, dotato di una riserva di acqua da 0,5 m³ con autoclave, è adeguato all'esigenza.


Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 36

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

L'impianto di riscaldamento, centralizzato, è gestito dall'Amministrazione Condominiale e normalmente soddisfa le esigenze nel periodo invernale.

L'impianto di condizionamento è centralizzato, ed è costituito da N° 1 pompa di calore posizionata in un apposito locale del piano la quale, attraverso una canalizzazione sistemata nel controsoffitto e le relative bocchette, serve i vari locali. Ultimamente la pompa di calore che risultava subdimensionata, è stata sostituita così che attualmente le condizioni microclimatiche degli ambienti risultano buone in ogni stagione

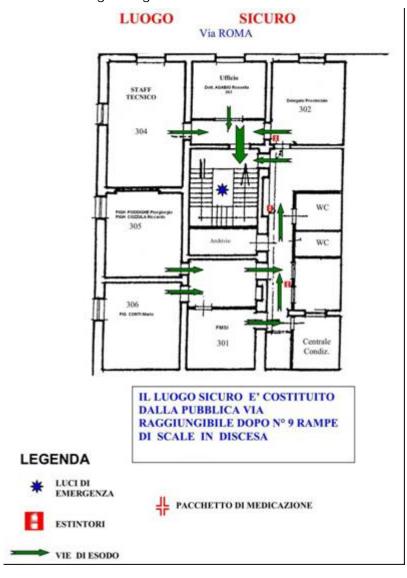

2.2.4.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi L'impianto non risulta presente Impianto di allarme incendio L'impianto non risulta presente Impianti di spegnimento

La sede è provvista di un adeguato numero di estintori portatili

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 37

2.3 SICILIA

2.3.1 CONI Comitato Regionale -CONI Point PALERMO

2.3.1.1 Descrizione delle strutture

Il CONI Regionale Sicilia e il CONI POINT Palermo hanno sede in un edificio di tipo residenziale ai piani 1°, 2° e 3°, al primo piano e secondo, vi sono le Federazioni sportive Regionali ed una sala consiglio, al secondo piano gli uffici della Scuola dello Sport, le Federazioni, la stanza del Delegato del Coni Point Palermo, una sala giunta, al terzo piano vi sono gli uffici del Comitato Regionale e la stanza del Presidente. In tutti i piani vi sono i servizi per i normodotati e per i d.a. L'immobile è dotato di scale interne ed ascensore. I percorsi e le uscite di sicurezza sono, per le caratteristiche dell'uso, sufficienti; così come l'areazione e la luce naturale. Le luci d'emergenza, la segnaletica di esodo e il numero di estintori, sono adeguati in numero e ubicazione. La gestione dell'intero immobile è in capo a CONI Servizi che , si occupa del funzionamento e delle manutenzioni generali, nei limiti di quanto previsto dal contratto di affitto.



2.3.1.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

<u>Impianto elettrico</u>

L'impianto elettrico presente è a norma per ognuno dei tre piani vi è un quadro elettrico; Sono presenti le dichiarazioni di conformità per impianti elettrici. La sede è dotata di illuminazione di emergenza

Impianto di messa a terra

L'impianto è sottoposto a verifiche periodiche di legge.

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica cittadina.

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

L'impianto di riscaldamento/raffrescamento ai piani primo e secondo è composto da pompe di calore (split) al piano terzo oltre alle pompe di calore vi sono le piastre alimentate da caldaia regolarmente manutentata gli impianti sono previsti di certificati di conformità, la manutenzione ordinaria avviene per mezzo di ditta specializzata incaricata da CONI Servizi

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Pag 38

2.3.1.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

L'impianto risulta presente ai piani primo e secondo; La manutenzione è in capo ditta specializzata incaricata da CONI Servizi.

Aggiornamento: Aprile 2019

Impianto di allarme incendio

L'impianto non è presente;

Impianti antincendio e dispositivi di spegnimento

Sono presenti gli estintori portatili, a polvere sono presenti ad ogni piano, sia nella zona uffici che nei corridoi, e idoneamente segnalati;

 sono sottoposti a verifiche periodiche e manutenzione ordinaria (per mezzo di ditta specializzata incaricata da CONI).

2.3.2 CONI Point - TRAPANI

2.3.2.1 Descrizione delle strutture


La sede del CONI Point di Trapani è ubicata in una palazzina a 3 elevazioni f.t., adibita ad esclusivo uso dal Comitato ed dalle Federazioni Provinciali. Le condizioni dell'immobile sono buone, ed è dotata di ascensore a norma per disabili.

Le Federazioni occupano il piano secondo e un locale del piano terra.

Al piano terra si trova la sala riunioni, al primo piano gli uffici del Coni ed al terzo archivi e una piccola stanzetta riunioni.

Il primo ed il secondo piano sono dotati di wc fruibili per i d.a.

I vani sono debitamente illuminati e l'areazione naturale è sufficiente; le vie di esodo sono adeguatamente segnalate. La gestione dell'intero immobile è in capo a CONI Servizi che , si occupa del funzionamento e delle manutenzioni generali, nei limiti di quanto previsto dal contratto di affitto.

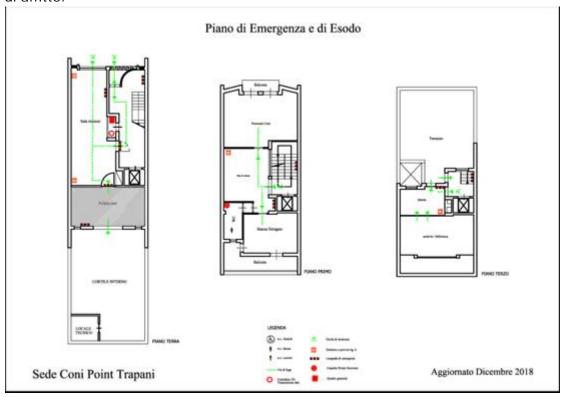

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Pag 39 Aggiornamento: Aprile 2019

2.3.2.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

L'Unità immobiliare è dotata di quadro elettrico in prossimità dell'ingresso principale.

Sono presenti lampade di emergenza.

Impianti di messa a terra

L'impianto è sottoposto a verifiche periodiche di legge.

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica cittadina

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

L'Impianto di riscaldamento/raffrescamento è centralizzato ed è di tipo canalizzato

2.3.2.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di

Impianto di rivelazione fumi

L'impianto non risulta presente

Impianto di allarme incendio

L'impianto non risulta presente

Impianti di spegnimento

Sono presenti estintori a polvere a tutti i piani, segnalati e sottoposti a verifiche periodiche e manutenzione ordinaria per mezzo di ditta specializzata incaricata da CONI.

2.3.3 CONI Point - CALTANISSETTA

2.3.3.1 Descrizione delle strutture

La sede, è ubicata in una palazzina a 5 elevazioni f.t., con destinazione resid/uff./commerc. di recente costruzione; l'immobile è ben strutturato; è ubicato al 1°P e, si raggiunge attraverso un'ampia scala e/o ascensore a norma per disabili. Gli ambienti hanno una buona e funzionale distribuzione, una sufficiente illuminazione e areazione naturale. I servizi igienici sono sufficienti e a norma .Le vie di esodo sono sufficienti e adequatamente segnalate. L'unità abitativa è suddivisa in due aree con ingressi separati seppur comunicanti ed indipendenti l'era degli uffici del Coni Point una grande sala riunioni e l'area destinata alle Federazioni.

Sono presenti bagni adeguati per i d.a.

Per quanto riguarda l'Unità operativa, CONI Servizi si occupa del funzionamento e delle manutenzioni degli ambienti, nei limiti di quanto previsto dal contratto di affitto.



Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 40

Impianto elettrico

L'U.O. è dotata di 3 quadri elettrici indipendenti

Impianti di messa a terra

L'impianto è sottoposto a verifiche periodiche di legge.

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica cittadina

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

L'area di pertinenza degli uffici del Coni Point è dotata di un sistema di riscaldamento e raffrescamento tramite fancoil da terra

2.3.3.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

L'impianto non risulta presente

Impianto di allarme incendio

L'impianto non risulta presente

Impianto antincendio e dispositivi di spegnimento

Sono presenti estintori a polvere, segnalati e sottoposti a verifiche periodiche e manutenzione ordinaria per mezzo di ditta specializzata incaricata da CONI.

2.3.4 CONI Point - AGRIGENTO

2.3.4.1 Descrizione delle strutture

La sede della U. O. è ubicata in un fabbricato a due elevazioni f.t., recentemente ristrutturato e messo a norma per adibirlo ad uso ufficio.

Il 1° piano è diviso da tre appartamenti strutturati e configurati indipendenti dove si allocano in uno le federazioni nell'altro il Coni Point che è composto da un ingresso, la presidenza, due stanze un per il personale Coni e un altra per le riunioni, l'area di pertinenza Coni è dotata di due bagni di cui uno attrezzato per d.a. L'immobile è dotato di scale interne, scala esterna antincendio ed ascensore adeguato per i d.a. La gestione dell'intero immobile è in capo a CONI Servizi che si occupa del funzionamento e delle manutenzioni generali, nei limiti di quanto previsto dal contratto di affitto.

2.3.4.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

L'unità operativa è dotata di due quadri elettrici indipendenti.

Impianti di messa a terra

L'impianto è sottoposto a verifiche periodiche di legge.

Impianto idrico


Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica cittadina

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

L'impianto di riscaldamento e raffrescamento è composto da split a parete in ognuna delle stanze dell'U.O.

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 41

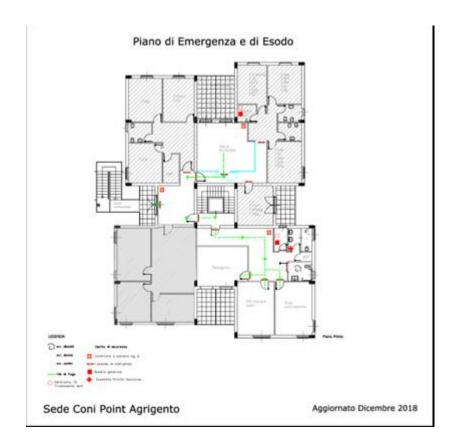

2.3.4.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

L'impianto non risulta presente

Impianto di allarme incendio

L'impianto non risulta presente

Impianto antincendio e dispositivi di spegnimento

Sono presenti estintori a polvere, segnalati e sottoposti a verifiche periodiche e manutenzione ordinaria per mezzo di ditta specializzata incaricata da CONI.


Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 42

2.3.5 CONI Point - ENNA

2.3.5.1 Descrizione delle strutture

La sede della U.O. è ubicata in un palazzo, a quattro elevazioni f.t., con destinazione residenziale/uffici, in un discreto stato di conservazione e manutenzione; l'immobile è ubicato al 1° piano raggiungibile con delle scale ben dimensionate e, da un'ascensore fruibile anche dai diversamente abili.

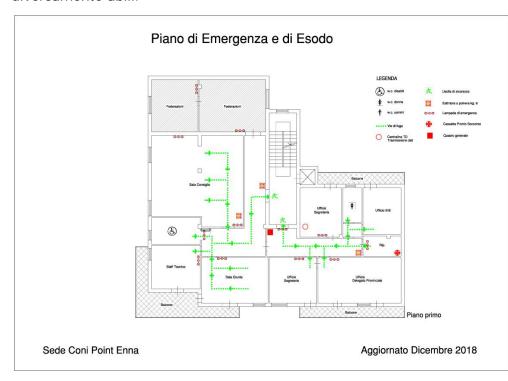

L'U.O. occupa tutto il piano ed è condiviso con varie Federazioni, oltre agli uffici dei dipendenti vi è un ripostiglio, un'ampia Sala Riunioni , un ampio terrazzo ed un bagno accessibile ai d. a. .

Per quanto riguarda l'Unità immobiliare, CONI Servizi si occupa del funzionamento e delle manutenzioni generali, nei limiti di quanto previsto dal contratto di affitto.

2.3.5.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

L'impianto elettrico nell'Unità immobiliare in affitto CONI è presente ed è dotato di dichiarazioni di conformità.

Impianti di messa a terra

L'impianto è sottoposto a verifiche periodiche di legge.

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica cittadina

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

L'impianto di riscaldamento e raffrescamento è composto da split a parete in ognuna delle stanze dell'U.O. Altresì la sede è fornita di impianto di riscaldamento con termosifoni a parete e da caldaia a metano autonoma dotata di certificazioni.

2.3.5.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

L'impianto no risulta presente.

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 43

Impianto di allarme incendio

L'impianto no risulta presente.

Impianti di spegnimento

Sono presenti estintori portatili a polvere, segnalati e sottoposti a verifiche periodiche e manutenzione ordinaria per mezzo di ditta specializzata incaricata da CONI Servizi.


2.3.6 CONI Point - CATANIA

2.3.6.1 Descrizione delle strutture

L'Unità operativa in oggetto è ubicata in una palazzina a 6livelli fuori terra inserita nel tessuto urbano della zona centro della citta.

Al 5 piano si allocano gli uffici del Coni Point e le Federazioni divis in due ale opposte ognuna dotata di bagni adeguati ai d.a. la sede è dotate di scale condominiale ed ascensori di cui uno porta direttamente dentro l'U. O.

Il CONI Servizi si occupa del funzionamento e delle manutenzioni generali, nei limiti di quanto previsto dal contratto di locazione.

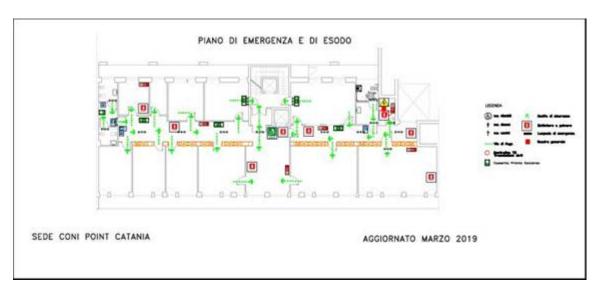

2.3.6.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

La sede è dotata di quadro elettrico indipendente

Impianti di messa a terra

L'impianto è sottoposto a verifiche periodiche di legge.

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica cittadina

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

L'impianto di riscaldamento e raffrescamento è composto da split a parete in ognuna delle stanze dell'U.O.

2.3.6.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

L'impianto non risulta presente

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 44

Impianto di allarme incendio

L'impianto non risulta presente

Impianti di spegnimento


Sono presenti estintori portatili a polvere segnalati e sottoposti a verifiche periodiche e manutenzione ordinaria per mezzo di ditta specializzata incaricata da CONI Servizi.

2.3.7 CONI Point - MESSINA

2.3.7.1 Descrizione delle strutture

L'Unità operativa in oggetto è ubicata in una palazzina di tipo residenziale al secondo e terzo piano, dove rispettivamente al secondo piano vi sono gli uffici del Coni Point: la stanza del delegato , la stanza dell'impiegato, ed altri tre vani , ed un bagno non a norma per i d.a ; al terzo piano si trovano le federazioni un archivio, la sala riunioni, e un bagno non adeguato, i due immobili versano in cattivo stato di manutenzione edile tecnologica e impiantistica.

Per quanto riguarda entrambe le Unità immobiliari, CONI Servizi si occupa del funzionamento e delle manutenzioni generali, nei limiti di quanto previsto dal contratto di locazione.

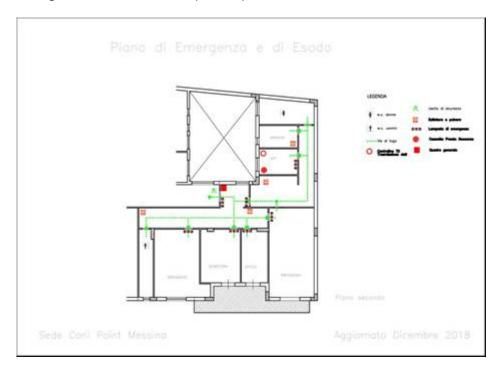

2.3.7.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

Ciascuna delle 2 Unità immobiliari è dotata di quadro elettrico

Impianti di messa a terra

L'impianto è sottoposto a verifiche periodiche di legge.

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica cittadina

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

L'impianto di riscaldamento e raffrescamento è composto da split a parete in ognuna delle stanze dell'U.O.

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 45

Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di

2.3.7.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

L'impianto non risulta presente

Impianto di allarme incendio

L'impianto non risulta presente

Impianti di spegnimento


Sono presenti estintori portatili a polvere segnalati e sottoposti a verifiche periodiche e manutenzione ordinaria per mezzo di ditta specializzata incaricata da CONI Servizi.

2.3.8 CONI Point - RAGUSA

2.3.8.1 Descrizione delle strutture

La sede del Coni Point è anche la sede della scuola dello sport di Ragusa sono due edifici separati in uno stesso lotto di terreno opportunamente recintato e indipendente, si accede da un cancello a piano stradale, si attraversa un vialetto centrale comune a due edifici, alla destra del vialetto vi è l'edificio dove sono allocati gli uffici del Coni Point, una biblioteca, stanze corsi, ed un auditorium; nell'edificio a sinistra del vialetto, si trova una grande palestra dotata di spogliatoi e servizi, uffici e le federazioni; tutti e due gli edifici sono dotati di servizi igienici adeguati ai d.a.

Per problemi impiantistici ed edili riscontrati nel giugno 2017 è stata predisposta una planimetria nella quale sono state interdette alcune aree giudicate non sicure per i lavoratori, ne è conseguito che le aree della sede messe a disposizione degli impiegati e dal delegato sono ; un grande ingresso ,una hall, due stanze per i rispettivi dipendenti, la stanza del delegato,una stanza con fotocopiatrice ed armadio rack, i bagni. Per quanto riguarda entrambe le Unità immobiliari, CONI Servizi si occupa del funzionamento e delle manutenzioni generali, nei limiti di quanto previsto dal contratto di locazione.

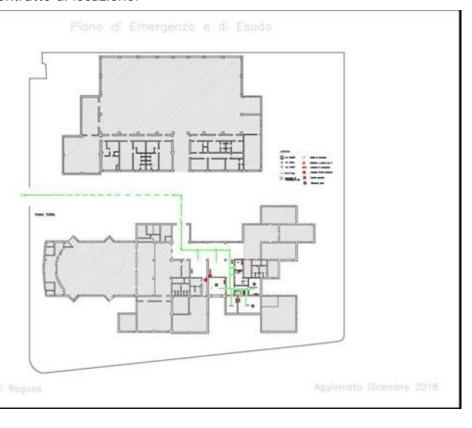

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019	Pag 46

2.3.8.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

L'U.O. ha quadri elettrici indipendenti.

Impianti di messa a terra

L'impianto è sottoposto a verifiche periodiche di legge.

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica cittadina

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

Per l'impianto di riscaldamento e raffrescamento sono presenti split per le stanze attualmente in uso dal personale del Coni Point, la sede è provvista altresì di impianti centralizzati canalizzati che attualmente sono stati inibiti.

2.3.8.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

L'impianto risulta presente ma attualmente non è stato revisionato

Impianto di allarme incendio

L'impianto risulta presente ma attualmente non è stato revisionato

Impianti di spegnimento

Sono presenti estintori portatili, segnalati e sottoposti a verifiche periodiche e manutenzione ordinaria per mezzo di ditta specializzata incaricata da CONI Servizi. Altresì la sede è fornita di idranti.

2.3.9 CONI Point - SIRACUSA


2.3.9.1 Descrizione delle strutture

La sede del Coni Point è di Proprietà Coni ed è ubicata in un edificio di tipo residenziale al piano 1; entrando nell'Unità a destra vi è la stanza del delegato, la stanza dell'impiegato, una sala riunioni, a sinistra vi è un open space dove sono allocate le federazioni. La sede è dotata di bagni adequati per i d.a.

Per quanto riguarda l'Unità immobiliare, CONI Servizi si occupa del funzionamento e delle manutenzioni generali.

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 47

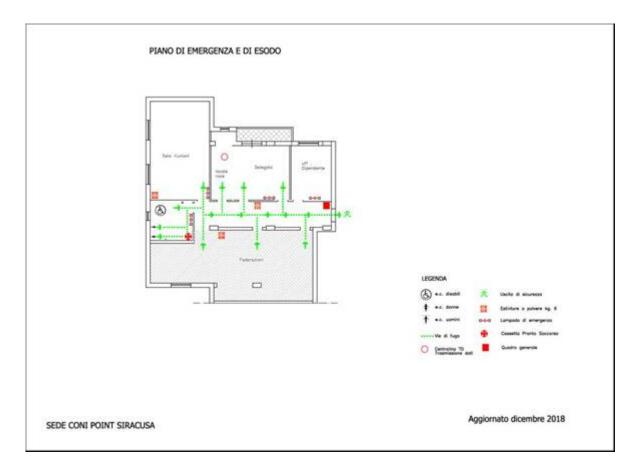

2.3.9.2 Caratteristiche degli impianti tecnologici

Impianto elettrico

L'U.O. ha un quadro elettrico indipendente.

Impianti di messa a terra

L'impianto è sottoposto a verifiche periodiche di legge.

Impianto idrico

Il fabbricato è allacciato direttamente alla rete idrica cittadina

Impianto di Riscaldamento / Condizionamento

L'impianto di riscaldamento e di condizionamento è di tipo fancoil a soffitto presenti in ogni ambiente.

2.3.9.3 Caratteristiche degli impianti e dotazioni antincendio e di sicurezza

Impianto di rivelazione fumi

L'impianto non risulta presente

Impianto di allarme incendio

L'impianto non risulta presente

Impianti di spegnimento

Sono presenti estintori portatili a polvere, segnalati e sottoposti a verifiche periodiche e manutenzione ordinaria per mezzo di ditta specializzata incaricata da CONI Servizi.

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 48

2.4 Sedi Comitati Regionali CIP

2.4.1 CIP Comitato Regionale - Sardegna

2.4.1.1 Descrizione delle strutture

La sede del Comitato Regionale CIP Sardegna, sita a Cagliari in via Grosseto 1, risulta inserita all'interno di una palazzina condominiale privata.

La sede del CR CIP è situata al piano terra ed è costituita da quattro stanze con ingresso sulla sala riunioni, e le restanti stanze sono adibite ad ufficio, oltre al bagno.

Le stanze, presentano una superficie totale pari a circa 85 mq, e presentano ognuna una postazione di lavoro e sono dotate di finestre. La sala riunioni composta da un tavolo per gli incontri, presenta anch'essa ampie finestrature. La struttura dell'edificio è in c.a. con tamponature in muratura.

Ad esclusiva del CR è assegnato un posto auto all'interno dell'area parcheggio condominiale interna all'edificio.

Il riscaldamento e condizionamento avvengono tramite fancoil a parete.

L'impianto elettrico risulta a norma, con la relativa dichiarazione di conformità presente in sede.

2.4.2 CIP Comitato Regionale - Sicilia

2.4.2.1 Descrizione delle strutture

La sede del Comitato Regionale CIP Sicilia è sita all'interno di uno stabile in via Notarbartolo 1/G, Palermo. I locali sono in affitto alla CONI Servizi S.p.A. II CR CIP occupa due locali al piano primo nelle more di un contatto di servizi stipulato con CONI Servizi S.p.A.

Per quanto riguarda le caratteristiche del fabbricato e degli impianti tecnologici e la loro gestione, si fa riferimento a quanto riportato al precedente par......

3. RISCHI RELATIVI ALLA SEDE, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

3.1 Premessa sul metodo di valutazione dell'analisi dei rischi interferenti per i luoghi di lavoro

L'indice di rischio per ciascuna voce della lista è stato definito come funzione (prodotto) di due grandezze: **probabilità** del verificarsi delle conseguenze (danno ai lavoratori) e **danno** (magnitudo, grandezza) delle conseguenze (danno ai lavoratori).

Si è così definita la formula $\mathbf{R} = \mathbf{P} \times \mathbf{D}$ dove:

R= RISCHIO

P= PROBABILITÀ (TABELLA "P" DELLA PROBABILITÀ)

D= DANNO (TABELLA "D" DEL DANNO)

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Pag 49

La determinazione della funzione rischio è stata definita come relazione semplificata ser	ni
quantitativa tra l'entità del danno atteso e la probabilità del suo verificarsi nella realtà azienda	le
esaminata.	

Aggiornamento: Aprile 2019

Tale valutazione infatti è stata basata, per quanto riguarda la probabilità, oltre a quanto riportato nella specifica tabella:

- sulla valutazione del tipo di correlazione esistente tra: situazione pericolosa esaminata e conseguenze (danno ai lavoratori);
- sul confronto tra dati bibliografici noti e dati aziendali di accadimento degli eventi esaminati;
- sulla valutazione soggettiva delle diverse componenti aziendali.

Mentre per quanto riguarda il danno la valutazione è stata basata, oltre a quanto riportato nella specifica tabella:

- sulla valutazione sanitaria degli infortuni e delle esposizioni acute o croniche.
- sull'analisi dell'infortunistica aziendale.

TABELLA "P" DELLA PROBABILITÀ

Si determina un livello (molto bassa, bassa, media, molto alta) a cui è associato il valore della probabilità (1,2,3,4)

		Aggiornamento: Aprile 2019	Pag 50							
Valore	Livello	Criteri/condizioni specifiche								
4	MOLTO ALTA	 Dai sopralluoghi risultano situazioni di pericolo grave. La documentazione (libretti di uso e manutenzione, documentazione tecnica, etc.) è mancante, incomp presenti evidenti non conformità su impianti ed atti. I campionamenti e le indagini ambientali e/o i verb hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie; II registro infortuni ha evidenziato il verificarsi di da cui cause non sono state eliminate o adeguatament. Assenza di formazione e/o istruzioni operative e/o attività e/o situazioni particolarmente pericolose; Vi sono comunicazioni interne nelle quali siano stati adeguamento con la massima urgenza; II verificarsi del danno non creerebbe nessuna sorp. Sono noti eventi nella stessa azienda o in aziende si generato danni; II danno e la causa sono direttamente correlabili. 	registro dei controlli, leta e/o carente e sono rezzature; ali di organi competenti anni per i lavoratori le te prevenute; ordini di servizio per i richiesti interventi di resa;							
3	MEDIA	 Dai sopralluoghi risultano situazioni di pericolo; La documentazione (libretti di uso e manutenzione, documentazione tecnica, etc.) è mancante, incomp rilevabili non conformità su impianti ed attrezzature I campionamenti e le indagini ambientali hanno evi igienico-sanitarie; II registro infortuni ha evidenziato il verificarsi di da cui cause siano da ritenersi accidentali e/o difficilme Carente e/o inefficace formazione e/o istruzioni ope servizio per attività e/o situazioni particolarmente per vi sono comunicazioni interne nelle quali siano state e/o richiesti interventi a breve termine; II verificarsi del danno creerebbe qualche sorpresa; Sono noti episodi che hanno generato danni simili; II danno e la causa non sono direttamente correlab 	leta e/o carente e sono e; denziato carenze anni per i lavoratori le ente ripetibili; erative e/o ordini di pericolose; i lamentati discomfort							
2	BASSA	 Dai sopralluoghi risultano lievi non conformità; La documentazione (libretti di uso e manutenzione, documentazione tecnica, etc.) è presente ma incomma le attrezzature/impianti risultano in buono stato. I campionamenti e le indagini ambientali hanno evi igienico-sanitarie; Il registro infortuni ha evidenziato il verificarsi di da cui cause sono state prontamente eliminate; Carente o assente informazione sui rischi specifici; Vi sono comunicazioni interne nelle quali siano lamrichiesti interventi a lungo termine; Il verificarsi del danno creerebbe stupore e sorpres Sono stati segnalati solo rari casi; Il danno può avvenire solo al verificarsi di eventi co indipendenti fra di loro; 	etti di uso e manutenzione, registro dei controlli, etc.) è presente ma incompleta o da aggiornare, anti risultano in buono stato di manutenzione; dagini ambientali hanno evidenziato lievi carenze videnziato il verificarsi di danni per i lavoratori le ntamente eliminate; nazione sui rischi specifici; aterne nelle quali siano lamentati discomfort e/o go termine; reerebbe stupore e sorpresa; a rari casi;							

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

		Aggiornamento: Aprile 2019	Pag 51	
Valore	Livello	Criteri/condizioni specifiche		
1	MOLTO BASSA	 Dai sopralluoghi non risultano non conformità; La documentazione (libretti di uso e manutenzione, reg documentazione tecnica, etc.) è presente, completa ed attrezzature/impianti risultano in buono stato di manut I campionamenti e le indagini ambientali hanno eviden parametri microclimatici e delle condizioni igienico-sani Il registro infortuni non ha evidenziato il verificarsi di d Non vi sono comunicazioni interne nelle quali siano lam richiesti interventi; Il verificarsi del danno creerebbe grandissimo stupore; Sono stati segnalati solo rarissimi casi in bibliografia; Il danno può avvenire solo al verificarsi di eventi con pi ed indipendenti fra di loro. 	aggiornata e le enzione; ziato il rispetto dei itarie; anni per i lavoratori; nentati discomfort e/o	

> TABELLA "D" DEL DANNO

Si determina un livello (lievissimo, lieve, grave, gravissimo) a cui è associato il valore del danno (1,2,3,4).

Valore	Livello	Definizione/criteri generali
4	GRAVISSIMO	 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti mortali o di invalidità totale; Esposizione cronica con effetti mortali o totalmente invalidanti.
3	GRAVE	 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale; Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti; Gravi carenze igienico sanitarie; Gravi situazioni di discomfort ambientale.
2	LIEVE	 Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile; Esposizione cronica con effetti regredibili; Moderate carenze igienico sanitarie; Moderate situazioni di discomfort ambientale.
1	LIEVISSIMO	 Infortunio o episodio di esposizione con inabilità reversibile; Esposizione cronica a effetti velocemente regredibili; Lievissime carenze igienico sanitarie temporanee o immediatamente sanabili; Lievissime situazioni di discomfort ambientale temporanee o immediatamente sanabili; Episodi occasionali (urti, impatti, ecc.) che non hanno determinato infortuni o assenze.

Il prodotto delle due colonne di valori ($\mathbf{P} \times \mathbf{D}$) genera una matrice di numeri graduata avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi, a partire dai valori minori a quelli maggiori, in funzione della classificazione del rischio.

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 52



I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in basso a destra, in colore rosso, (danno gravissimo, probabilità molto alta), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi, in verde, (danno lievissimo, probabilità molto bassa), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili e evidenziate dai colori in giallo e arancione.

A seguito delle considerazioni sopra esposte sono stati definiti il livello di rischio, il livello di accettabilità del rischio e il livello di priorità di intervento da attuare.

La misura del rischio può ricadere nei seguenti intervalli che identificano la priorità dell'intervento che deve essere intrapresa.

La valutazione numerica e cromatica del **Livello di Rischio "R"** è indicata nella seguente tabella:

Valore di	Livello di	Livello di	Azioni da intraprendere per ridurre rischi
R	rischio	accettabilità	interferenti
R > 9	ALTO	NON	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA
	ALIO	ACCETTABILE	ATTUARE CON PRIORITÀ IMMEDIATA
4 ≤ R ≤ 9	MEDIO	TOLLERABILE	AZIONI CORRETTIVE NECESSARIE DA
. – – ,	W.E.D.	TOLLERABILE	PROGRAMMARE E ATTUARE CON URGENZA
			AZIONI CORRETTIVE E/O MIGLIORATIVE DA
2 ≤ R ≤ 3	MODERATO	ACCETTABILE	PROGRAMMARE E ATTUARE NEL BREVE - MEDIO
			TERMINE
			AZIONI DI MONITORAGGIO E/O MIGLIORATIVE DA
R = 1	BASSO	ACCETTABILE	PROGRAMMARE E ATTUARE CON PRIORITÀ A
			LUNGO TERMINE

Vengono di seguito esaminati, per ciascuna sede, i rischi da interferenza con le relative misure di prevenzione e protezione.

Per la valutazione del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione, si rimanda agli allegati sviluppati per ciascuna Regione, e nello specifico:

Allegato 1 – EMILIA ROMAGNA, Rischi relativi alle sedi, misure di prevenzione e protezione

Allegato 2 – TOSCANA, Rischi relativi alle sedi, misure di prevenzione e protezione

Allegato 3 – MARCHE, Rischi relativi alle sedi, misure di prevenzione e protezione

Allegato 4 – UMBRIA, Rischi relativi alle sedi, misure di prevenzione e protezione

Allegato 5 – Sedi Comitato Italiano Paralimpico – CIP, Rischi relativi alle sedi, misure di prevenzione e protezione

4. RISCHI RELATIVI ALLE LAVORAZIONI SPECIFICHE DELLE DITTE E RELATIVE

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 53

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.

Nel presente capitolo sono riportati i rischi e le misure di prevenzione per i singoli contratti/appalti/servizi presenti nelle sedi.

Ai fini del controllo dei rischi da interferenza le misure di prevenzione e protezione devono essere rispettate dalle singole ditte specificatamente in relazione alle lavorazioni oggetto del proprio contratto di appalto e come di seguito riportate.

4.1 Servizio di reception, portierato e vigilanza

N.	Pericolo	Rischio				Misure di prevenzione e protezione	
		Rischio e	elettric	Ю		Non manomettere né modificare per alcuna ragione elementi	
		SEDE	Р	D	R	dell'impianto elettrico o di macchine ad esso collegate; • In caso si notassero danni o fatti anomali nell'impianto e negli	
1	Uso di apparecchiature elettriche	TUTTE le sedi, ove pertinente	1	1	1	apparecchi elettrici (per esempio fili scoperti o volanti, prese elettriche difettose che si surriscaldano, placchette o scatole di derivazione danneggiate) astenersi dall'utilizzo ovvero sospendere immediatamente l'uso degli stessi e segnalare prontamente il fatto al Preposto della sede per la richiesta di intervento; Prima di usare le apparecchiature elettriche, verificarne l'integrità, la funzionalità e la sicurezza seguendo sempre le istruzioni dei relativi manuali; Prima di usare un apparecchio alimentato da corrente elettrica, verificare che la presa di corrente e la spina siano perfettamente funzionanti e prive di parti accessibili sotto tensione o di fili elettrici parzialmente scoperti; Non collegare mai ad una stessa presa di corrente più macchinari mediante prese multiple; Non usare mai spine non adatte alla presa; evitare l'uso di prolunghe e adattatori; Posizionare l'apparecchio elettrico in modo da evitare che il cavo sia di ingombro o di intralcio al passaggio; Non operare mai con le mani bagnate o umide su macchine elettriche; Non tirare mai i cavi elettrici per interrompere l'alimentazione; non estrarre la spina dalla presa senza aver prima spento l'interruttore; quando si disinserisce la spina dalla presa al muro tirare direttamente la spina con una mano, premendo sulla presa con l'altra mano; Per tutto quanto qui non specificato, nell'utilizzo delle apparecchiature elettriche necessarie allo svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettare quanto riportato all'interno della specifica valutazione per il rischio elettrico nel presente documento.	
	Finestre,	Rottura oTagliAbrasionSchiaccia	ıi			 Non aprire mai bruscamente le porte che danno accesso a corridoi o zone di passaggio; Al termine delle proprie attività lavorative, non lasciare mai aperti 	
2	lucernai, porte e portoni	SEDE	Р	D	R	finestre, lucernai, porte e portoni. • Segnalare tempestivamente al Preposto della Sede il non corretto	
	6 2 2 2 2	TUTTE le sedi, ove pertinente	1	2	2	funzionamento dei meccanismi di apertura, chiusura e regolazione di finestre, lucernari, porte e portoni.	
3	Pareti e superfici vetrate	Urti, colpi, impatti contusioni Taglio per rottura della superficie vetrate		lla	 E' fatto divieto di appoggiare su pareti e superfici vetrate materiali od attrezzature di lavoro. Non provare a forzare manualmente i sistemi di apertura scorrevoli anche se mal funzionanti. 		
		SEDE	Р	D	R		

				Αç	ggiorna	mento: Aprile 2019 Pag 54		
		TUTTE le sedi, ove pertinente	1	2	2			
		Rischio ig	jienic	o sanit	ario			
		SEDE	Р	D	R			
4	Presenza di rifiuti	TUTTE le sedi, ove pertinente	1	2	2	 I rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere consumati nel luogo di lavoro, devono essere opportunamente posizionati nei contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti presenti nelle Sedi; Per tutti gli altri rifiuti, compresi quelli riciclabili quali imballaggi ed assimilati quali carta, cartone, plastica, ecc. rispettare le condizioni di smaltimento e di conferimento per la raccolta differenziata adottate nella Sede. 		
		Urti, colpiContusiorCaduteInciampo	ni	oatti				
		Difficoltà		odo		Lasciare le vie ed uscite di emergenza libere da ostacoli e perfettamente funzionali; evitare la presenza di materiali ed arredi non pertinenti all'attività lavorativa che possano causare		
		SEDE	Р	D	R			
5	Vie ed uscite di emergenza	TUTTE le sedi, ove pertinente	1	3	3	 intralcio in caso di esodo; Non rimuovere, modificare o coprire con arredi, materiali ed attrezzature la cartellonistica di sicurezza e le attrezzature antincendio; Non chiudere mai a chiave le porte delle uscite di emergenza; Non accumulare mai materiale in prossimità delle uscite di sicurezza, i percorsi di esodo e gli attacchi idrici motopompa dei VV.F.; Rispettare scrupolosamente le norme comportamentali ed attuare le attività previste nel Piano di Gestione delle Emergenze adottato per la sede. 		
6	Ambienti di lavoro e percorsi interni	 Urti, colpi, impatti Contusioni Cadute Inciampo Difficoltà di esodo 				 Nello svolgimento delle proprie attività mantenere i percorsi liberi da ostacoli e da accumuli di materiale combustibile. Non lasciare incustodite le proprie attrezzature di lavoro; Evitare il passaggio dei cavi elettrici e di rete che possa determinare situazioni di pericolo. 		
		SEDE	Р	D	R	Non mantenere mai aperte in maniera forzata le porte		

Aggiornar						mento: Aprile 2019	Pag 55		
		TUTTE le sedi, ove pertinente	1	2	2	 tagliafuoco. Al termine delle proprie attività lasciare i locali utilizzati in buon condizioni di ordine e pulizia. Rispettare rigorosamente il divieto di fumo. Non introdurre attrezzature elettriche non autorizzate (stufe, piastre elettriche, etc.). 			
7	Rivelazione incendi e mezzi antincendio (Estintori, idranti, etc.)	• Incend			_	 Non spostare mai i mezzi di estinzione portatili dalla loro sede originaria; Non utilizzare mai i mezzi di estinzione portatili indebitamente per scopi non consentiti (ad es. come reggi-porte, etc.); Utilizzare i mezzi di estinzione solo se si è avuta la specifica formazione e solo su piccoli focolai di incendio; Non ostruire mai la visibilità e la fruibilità dei mezzi di estinzione con materiali, arredi ed attrezzature; localizzare i mezzi di estinzione più vicini alla propria area di lavoro; Non provocare falsi allarmi all'impianto di rivelazione incendi (produzione di polveri e fumi sotto i rivelatori di fumo, 			
		TUTTE le sedi, ove pertinente	1	3	R 3	 azionamento dei pulsanti di allarme ince Non occludere mai i rivelatori di incendi incendio con cartoni o simili; In caso di avvistamento di un incendio de procedure previste nel Piano di Gestio adottato nella Sede. 	o e le sirene di allarme dare l'allarme e adottare		
		• Incend	io ed es	sodo					
		SEDE	Р	D	R				
8	Accesso a luoghi a rischio specifico di incendio; Uso di fiamme libere	TUTTE le sedi, ove pertinente	1	3	3	 Non accedere mai ai locali per i quali è i accesso. All'interno delle aree rispettare il divieto fiamme libere (per i locali a rischio incei 	o di fumo e di utilizzo di		

4.2 Lavori di pulizia e sanificazione

N.	Pericolo	Rischio	Misure di prevenzione e protezione
----	----------	---------	------------------------------------

Aggiornal						giorna	mento: Aprile 2019	Pag 56		
		IPer	Jrti Interfere ricolo di volament odo.	incian		di	 I metodi e gli attrezzi di pulizia devono essere adeguati alla superficie da trattare. Le attività di igiene devono essere effettuate previa verifica che ci sia una buona illuminazione e che il funzionamento e la posizione delle luci sia tale da garantire che tutto il pavimento sia illuminati uniformemente e che i potenziali pericoli, ad esempio ostacoli o fuoriuscite accidentali di liquidi, siano chiaramente visibili. Apporre informativa per avvisare dell'intervento di pulizia in 			
		SED	E	Р	D	R	corso.	·		
1	Attività di igiene con uso di prodotti liquidi	TUTT sedi	TE le	1	1	1	 Delimitare l'area di pulizia e intervento ed interdire gli accessi non addetti ai lavori. Segnalare le superfici bagnate a seguito di pulizia o di sversamento di liquidi tramite specifici cartelli o nastri segnala o altri sistemi di preclusione passiva. Controllare regolarmente che i pavimenti non siano danneggia segnalare, se necessario, al Preposto della Sede l'eventuale esigenza di interventi di manutenzione opportuni. Gli element cui un lavoratore può potenzialmente scivolare e cadere sono buche, avvallamenti, crepe, tappeti e tappetini. Informare prontamente il Preposto della Sede nel caso debbai essere modificate o ostruite, per esigenze di lavoro, le uscite emergenza e i percorsi di esodo. Consegnare le schede di sicurezza delle sostanze classificate come pericolose prima dell'introduzione per l'attività di pulizia 	e a seguito di pulizia o di e specifici cartelli o nastri segnalatori passiva. i pavimenti non siano danneggiati e Preposto della Sede l'eventuale utenzione opportuni. Gli elementi su almente scivolare e cadere sono: appeti e tappetini. posto della Sede nel caso debbano per esigenze di lavoro, le uscite di ado.		
		Rischio elettrico					 E' fatto divieto di manomettere o modificare per alcuna ragione elementi dell'impianto elettrico o di macchine ad esso collegate; 			
		SED	E	Р	D	R	In caso si notassero danni o f	fatti anomali nell'impianto e negli		
2	Uso di apparecchiature elettriche	TUTT sedi	TE le	1	1	1	 apparecchi elettrici (per esempio fili scope elettriche difettose che si surriscaldano, pe derivazione danneggiate) è fatto obbligo ovvero di sospendere immediatamente l'us segnalare prontamente il fatto al Preposte richiesta di intervento; Prima di usare le apparecchiature elettrici la funzionalità e la sicurezza seguendo se relativi manuali; Prima di usare un apparecchio alimentato verificare che la presa di corrente e la spi funzionanti e prive di parti accessibili sott elettrici parzialmente scoperti; Non collegare mai ad una stessa presa di mediante prese multiple: Non usare mai si 	riscaldano, placchette o scatole di atto obbligo di astenersi dall'uso iatamente l'uso degli stessi e o al Preposto della sede per la ature elettriche verificarne l'integrità, seguendo sempre le istruzioni dei o alimentato da corrente elettrica, ente e la spina siano perfettamente cessibili sotto tensione o di fili i; ssa presa di corrente più macchinari nusare mai spine non adatte alla ghe e adattatori; trico in modo da evitare che il cavo al passaggio; bagnate o umide su macchine per interrompere l'alimentazione; esa senza aver prima spento serisce la spina dalla presa al muro on una mano, premendo sulla presa cificato, nell'utilizzo delle cessarie allo svolgimento delle pettare quanto riportato all'interno		
3	Uso di prodotti	Rischio Chimico Inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze; Dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche			uso di sostai ell'ambi		 Tenere ciascun prodotto chimico impiegato a magazzino secondo le idonee specifiche quantità massime consentite, al fine di limitare al minimo il livello di rischio (=accettabile) verso le persone e l'ambiente; Conservare ciascun prodotto chimico impiegato, utilizzato e 			
		SEDI	E	Р	D	R	smaltito secondo le idonee sp fabbricante, al fine di limitare	pecifiche procedure impartite dal e al minimo il livello di rischio		
						•				

							Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08		
					Αç	ggiorna	mento: Aprile 2019	Pag 57	
		TU sed	ITTE le di	1	1	1	 (=accettabile) verso le persone e l'ambie Segnalare l'esecuzione di interventi specappositi cartelli che non dovranno essere della situazione normale. 	cifici di sanificazione con	
		 Rischi meccanici Inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze; Dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche 					 Utilizzare unicamente attrezzature e macchinari rispondenti alle vigenti normative e sottoposti a manutenzioni e verifiche secondo le istruzioni d'uso del fabbricante. In vista dell'utilizzo di attrezzature e macchinari, verificare i rischi derivanti dalla presenza o dal passaggio di persone e, se ritenuto necessario, delimitare e segnalare le aree oggetto di intervento; 		
		SE	DE	Р	D	R	Durante le operazioni di pulizia delle sup specchiate procedere con la massima ca	erfici vetrate e	
4	Uso di attrezzature, macchinari	TU sed	TTE le di	1	1	_1_	 accorgimenti necessari al contenimento funzione della presenza o del passaggio oggetto di intervento; In caso di utilizzo di spazzole pulitrici roi su vetrate, dosare la pressione. In occasione dello spegnimento di un ute tenere lo stesso in mano fino a quando I completo. Staccare l'alimentazione prima di effettu di sostituzione o cambio di parti delle ap spazzole). 	del rischio, anche in di persone presso l'area canti su pareti verticali o ensile elettrico rotante, 'arresto non sia are qualsiasi operazione	

4.3 Lavori di manutenzione e revisione estintori (ed idranti, dove presenti)

N.	Pericolo	Rischio				Misure di prevenzione e protezione
	Attività di manutenzione	IncendioAssenza di spegniment		zzi di		Durante le lavorazioni e l'asporto degli estintori per le verifiche, è fatto obbligo di provvedere al posizionamento di mezzi di estinzione sostitutivi in numero, capacità e caratteristiche tecniche, uguali a quelli oggetto di
		SEDE	Р	D	R	manutenzione per tutta la durata dell'intervento; in tale sostituzione utilizzare estintori conformi alla normativa vigente e regolarmente revisionati.
1		TUTTE le sedi	1	1	1	 Le attività di manutenzione devono essere eseguite solo con la sostituzione temporanea delle attrezzature, come sopra riportato, senza esecuzione di attività all'interno della Sede. Comunicare preventivamente al DL ed al SPP date ed orari delle manutenzioni programmate al fine di valutare eventuali interferenze con altre attività.

4.4 Lavori di manutenzione edile e impiantistica ordinaria compresa la conduzione della centrale termo-frigorifera e assistenza per manifestazioni presso gli immobili

Tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature devono essere eseguite nella piena conformità con la normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel caso in cui le attività del manutentore globale si configurassero come cantieri e quindi rientrassero nei lavori di cui all'Allegato X richiamato nel Titolo IV all'art. 89 del D.Lgs. 81/08 verrà elaborato, nei casi specifici, il PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Pag 58 Aggiornamento: Aprile 2019

N.	Pericolo	Rischio				Misure di prevenzione e protezione			
		Esposizion	ie a rur	nore		Nell'esecuzione di lavorazioni con produzione di rumore, porre in campo tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimenti			
		SEDE	Р	D	R	rganizzativi e di programmazione finalizzati alla salvaguardia lell'incolumità sia dei propri lavoratori, che delle persone a ario titolo presenti nella Sede, delle cose e dell'ambiente			
1	Lavorazioni con produzione di rumore	TUTTE le sedi	1	3 3		circostante. Tanto premesso, in particolare: Le attività della ditta non devono produrre significativi rischi correlati a rumore. La rumorosità prodotta dallo svolgimento delle mansioni specifiche deve essere inferiore agli 80 dB(A). Nel caso di superamento di tale valore e comunque in caso di lavorazioni con produzione significativa di rumore, comunicare preventivamente tali attività al D.L. e al SPP al fine di coordinare le attività per ridurre al minimo l'esposizione delle persone presenti nella Sede.			
		 Esposizion polveri 	ie a riso	chio		Nell'esecuzione di lavorazioni che comportino operazioni di taglio, porre in campo tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimenti organizzativi e di programmazione finalizzati alla			
		SEDE	Р	D	R	salvaguardia dell'incolumità sia dei propri lavoratori, che delle persone a vario titolo presenti nella Sede, delle cose e			
2	Operazioni di taglio	TUTTE 1 1		1	_1_	dell'ambiente circostante. Tanto premesso, in particolare: Le operazioni di taglio di materiale (legno, ceramica, metallo, ecc) devono essere eseguite ove possibile all'esterno degli edifici, in aree appositamente predisposte, o, in alternativa, prevedere idoneo sistema di aspirazione; Le operazioni che prevedano la produzione di fibre di legno, vetro o altro, all'interno delle sedi, dovranno avvenire solo a valle della predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna segnaletica di sicurezza.			
		Rischio rad artificiali	diazioni	ottic	he	Nell'esecuzione di lavorazioni che comportino saldature, porre in campo tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimenti organizzativi e di programmazione finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità sia dei propri lavoratori, che delle persone a			
		SEDE	Р	D	R				
3	Saldature	TUTTE le sedi	1	1	1	vario titolo presenti nella Sede, delle cose e dell'ambiente circostante. Tanto premesso, in particolare: Le operazioni di saldatura ove possibile devono essere eseguite all'esterno degli edifici, in aree appositamente predisposte e delimitate; Le attività di saldatura che non possono essere eseguite fuori dai locali, devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio Tecnico della D.L. e al SPP al fine di coordinare le attività per ridurre al minimo l'esposizione delle persone presenti nella Sede. In corrispondenza della postazione di lavoro deve essere reso disponibile un estintore.			
4	Operazioni di demolizione e	Rischio dis	sservizi	/Incid	lenti	Nell'esecuzione delle operazioni di demolizione e installazione, lavori su muri, impianti termo-idraulici e a gas, porre in campo			
	installazione, lavori su muri, impianti termo- idraulici e a gas	SEDE	Р	D	R	tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimenti organizzativi e di programmazione finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità sia dei propri lavoratori, che delle persone a			

			Αç	giorn	amer	nto: Aprile 2019 Pag 59		
N.	Pericolo	Rischio				Misure di prevenzione e protezione		
		TUTTE le sedi	1	2	2	vario titolo presenti nella Sede, delle cose e dell'ambiente circostante. Tanto premesso, in particolare: Prima delle operazioni di demolizione e/o installazione, procedere alla delimitazione dell'area ed eventualmente alla sua segregazione. E' fatto obbligo alla Ditta, prima delle operazioni di demolizione e/o installazione, di utilizzare idonee apparecchiature atte ad individuare tubazioni o impianti sotto traccia. In caso di fuoriuscita di fluidi liquidi o gassosi, è fatto obbligo di provvedere a tamponare la perdita e avvertire immediatamente il D.L. e il SPP al fine di adottare tutte le misure atte a limitare le conseguenze e i disservizi.		
		Rischio all'utilizzoIncendio	di fiam		oere	Nell'esecuzione delle lavorazioni di Saldatura ossiacetilenica o elettrica e Posizionamento guaine, porre in campo tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimenti organizzativi e di programmazione finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità sia		
		SEDE	Р	D	R	programmazione finalizzati alla salvagi dei propri lavoratori, che delle persone nella Sede, delle cose e dell'ambiente (a vario titolo presenti	
5	Saldatura ossiacetilenica o elettrica. Posizionamento guaine.	TUTTE le sedi	1	2	2	Tanto premesso, in particolare:	avorazioni di saldatura bligo alla ditta di ori della sede e ichiesta di utilizzazione per la Gestione delle go di intervento one. Tale mezzo à della ditta che effettua	
6	Esecuzione di lavorazioni di manutenzione ordinaria e/o	Incident contusioniInterfer pedonali/v	enze pe	ercors	si	Nell'esecuzione delle lavorazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, porre in campo tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimenti organizzativi e di programmazione finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità sia dei propri lavoratori, che		
	straordinaria	SEDE	Р	D	R	delle persone a vario titolo presenti ne dell'ambiente circostante.	lla Sede, delle cose e	

			Αç	giorr	namer	nto: Aprile 2019 Pag 60			
N.	Pericolo	Rischio				Misure di prevenzione e protezione			
		TUTTE le sedi	1	3	3	Tanto premesso, in particolare: Delimitare l'area interessata dalle attività e interdire l'accesso al pubblico e al personale non autorizzato nelle zone/locali interessate dalle attività stesse. Segnalare lo svolgimento dei lavori con corretta cartellonistica di pericolo e di divieto. In occasione di lavorazioni da effettuare su aree pubbliche, è obbligatorio richiedere il preventivo permesso di occupazione suolo pubblico al Comune e adottare la completa e idonea cartellonistica stradale di segnalazione della presenza del cantiere, in coordinamento con la Polizia Locale. Ove necessario, operare sempre il coordinamento con altre imprese eventualmente presenti (es: manutenzione strade e marciapiedi svolti in contemporanea); Ogni cantiere/area oggetto di lavorazione, ove se ne ravvisi la necessità di concerto con la DL ed il SPP, dovrà essere presidiato da un Preposto addetto unicamente a tale compito, per evitare l'esposizione di persone a rischi derivanti dalla presenza del cantiere. Ove necessario, separare i percorsi carrabili da quelli pedonali. Se necessario, proteggere le zone di accesso alla Sede con idonee coperture/tettorie.			
7	Esecuzione di lavorazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su impianti elettrici	Elettroc Incendid				Nell'esecuzione di attività su impianti elettrici, porre in campo tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimenti organizzativi e di programmazione finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità sia dei propri lavoratori, che delle persone a vario titolo presenti nella Sede, delle cose e dell'ambiente circostante.			
		SEDE	Р	D	R	Tanto premesso, in particolare: Informare e formare i lavoratori impiegati in accordo con le normative vigenti.			
		TUTTE le sedi	1	2	2	 Prima di operare procedere al sezionamento degli impianti oggetto dell'intervento Utilizzare attrezzi e DPI adeguati. In prossimità del luogo di intervento posizionare idoneo mezzo di estinzione. Tale mezzo estinguente dovrà essere di proprietà della ditta che effettua le lavorazioni e non tra quelli di proprietà di CONI Servizi, già disponibili nella Sede. 			
8	Esecuzione di lavorazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su impianti gas	Incendic Esplosic		T	1	Nell'esecuzione di attività su impianti adduzione e utilizzo gas, porre in campo tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimenti organizzativi e di programmazione finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità sia dei propri lavoratori, che delle persone a vario titolo presenti nella Sede, delle cose e dell'ambiente circostante. Tanto premesso, in particolare:			
		SEDE		D	R	Informare e formare il lavoratori impiegati sul rischio specifico in accordo con le normative vigenti.			
		TUTTE le sedi, ove pertinente	1	2	2	 Prima di operare, procedere al sezionamento degli impianti oggetto dell'intervento Utilizzare attrezzi e DPI adeguati. In prossimità del luogo di intervento, posizionare idoneo mezzo di estinzione. Tale mezzo estinguente dovrà essere di proprietà della ditta che effettua le lavorazioni e non tra quelli di proprietà di CONI Servizi, già disponibili nella Sede. 			

			Αç	ggiorn	amer	nto: Aprile 2019	Pag 61	
N.	Pericolo	Rischio				Misure di prevenzione e protez	zione	
9	Esecuzione di lavorazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su centrali di condizionamento	Biologica	0			Nell'esecuzione di attività sulle centrali di condizionamento, porre in campo tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimenti organizzativi e di programmazione finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità sia dei propri lavoratori, che delle persone a vario titolo presenti nella Sede, delle cose e		
		SEDE	Р	D	R	dell'ambiente circostante. Tanto premesso, in particolare: Utilizzare attrezzi e DPI adequati.	PI adeguati.	
		TUTTE le sedi, ove pertinenti 1 2 2				 Informare e formare il lavoratori impiegati sul rischio specifico in accordo con le normative vigenti. 		

4.5 Servizi di manutenzione del verde

N.	Pericolo	Rischio				Misure di prevenzione e protezione
		Incidenti contusioni	i, lesi	oni e		Nell'esecuzione della potatura e abbattimento di alberi di alto fusto, porre in campo tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimenti
		SEDE	Р	D	R	organizzativi e di programmazione finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità sia dei propri lavoratori, che delle persone a vario titolo presenti nella Sede, delle cose e dell'ambiente circostante.
1	Potature e abbattimenti di alberi di alto fusto	TUTTE le sedi, ove pertinente	1	3	3	Tanto premesso, in particolare: Delimitare l'area interessata dal taglio del verde (compresa l'area di caduta dei rami) e interdire l'accesso al pubblico e al personale non autorizzato nelle zone/ locali interessati dalle operazioni di pulizia e manutenzione del verde. Segnalare lo svolgimento dei lavori con corretta cartellonistica di pericolo e di divieto. In occasione di lavorazioni da effettuare su aree pubbliche, è obbligatorio richiedere il preventivo permesso di occupazione suolo pubblico al Comune e adottare la completa e idonea cartellonistica stradale di segnalazione della presenza del cantiere, in coordinamento con la Polizia Locale. Coordinarsi sempre con altre imprese eventualmente presenti (es: manutenzione strade e marciapiedi svolti in contemporanea); Indossare "indumenti di segnalazione" durante i lavori svolti in aree soggette a traffico veicolare. Utilizzare le attrezzature più idonee per il lavoro in quota quali piattaforme aeree per alberi ad alto fusto. L'eventuale area di cippatura dovrà essere adeguatamente distante e separata dalla zona di potatura. Ogni area oggetto di lavorazione, ove se ne ravvisi la necessità di concerto con la DL ed il SPP, dovrà essere presidiata da un Preposto addetto unicamente a tale compito, per evitare l'esposizione di persone a rischi derivanti dalla lavorazione (ed es.: caduta dei rami, ecc).
2	Utilizzo di	Rischio (Chimic	СО		Nell'utilizzo di prodotti chimici, porre in campo tutti i mezzi tecnici,
	prodotti chimici; Inalazione da	SEDE	Р	D	R	le procedure e gli accorgimenti organizzativi e di programmazione finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità sia dei propri lavoratori,

				,	Aggiorr	namento: Aprile 2019	Pag 62	
N.	Pericolo	Rischio				Misure di prevenzione e protezio	ne	
	uso di prodotti chimici e sostanze; Potenziale dispersione nell'ambiente di sostanze tossiche o comunque Farmacologicam ente attive	TUTTE le sedi, ove pertinente	1	3	3	che delle persone a vario titolo presenti ne dell'ambiente circostante. Tanto premesso, in particolare: E' fatto divieto di utilizzare prodotti fito molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (impiego acquisire e fornire alla Commit all'acquisto, detenzione ed impiego e le prodotti. Lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari de luogo idoneo, lontano dalle sedi di CON armadio dedicato tenuto in luogo areate. Segnalare sempre la presenza di mater prodotti anticrittogamici, diserbanti), de utilizzo. In caso di interventi con aeriformi è obi segnaletica di divieto di accesso alle are per tutto il periodo del trattamento. E' fi aeriformi in presenza di vento.	sanitari classificati come Xn); in caso di necessario tenza l'autorizzazione schede di sicurezza dei eve essere effettuato in I Servizi, e comunque in o e chiuso a chiave. iale di intervento (es. urante tutto il periodo di oligatorio apporre specifica de oggetto di intervento	
3	Utilizzo di Attrezzature (Motoseghe, tagliasiepi, decespugliatori, cesoie, rasaerba ecc.) • Rischi meccanici					e di programmazione sia dei propri lavoratori, ella Sede, delle cose e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
		SEDE	P	D	R	ramo; non utilizzare le cesoie in condizioni di equilibrio precario. • Non manomettere i dispositivi di sicurezza. Utilizzare attrezzature adeguate al lavoro da svolgere. Evitare ove possibile l'utilizzo di		

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

					Αç	giorn	amento: Aprile 2019	Pag 63	
N.	Pericolo	Ri	schio				Misure di prevenzione e protezione		
		sec	TTE le di, ove rtinente	1	3	3	motoseghe e seghe a nastro all'interno de attrezzature che presentano un alto rischio. Nel caso di utilizzo di macchinari, usare at adeguata al tipo di terreno ed agli spazi di attenzione alle parti calde (tubo di scarico. Nel caso di utilizzo di rasaerba, eliminare o oggetti che potrebbero essere scagliati da bottiglie, ecc.) e porre attenzione alla presrilievi, agli ostacoli presenti e ai terreni in provocare il rischio di perdita di controllo de mezzo.	o residuo. trezzature a velocità i manovra. Fare). dall'area di lavoro lle lame (pietre, senza di buche, radici, pendio che possano	

4.6 Servizi di ristorazione e bar

N.	Pericolo	Rischio				Misure di prevenzione e protezione				
1	Somminist. pasti e preparazio ne cibi	Rischio I Tossicologi	co / }	Allerg	jie 	Nella somministrazione dei pasti e preparazione dei cibi, porre in campo tutti i mezzi, le procedure e gli accorgimenti organizzativi e di programmazione finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità sia dei propri lavoratori, che degli avventori del ristorante/bar. Tanto premesso, in particolare: La preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la fornitura, compresa la somministrazione dei prodotti alimentari e delle bevande devono avvenire nel più rigoroso rispetto delle norme igieniche e sanitarie. Il personale addetto ai servizi deve indossare cuffia e abiti da lavoro sempre in perfetto ordine e pulizia. Individuare nell'attività in oggetto ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e applicare, mantenere e aggiornare le procedure di sicurezza secondo il Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points); le autorizzazioni sanitarie e il manuale dell'HACCP dovranno essere tenute presso gli esercizi cui si riferiscono ed essere esibite a richiesta del personale incaricato della vigilanza. Effettuare ispezioni e controlli che riguarderanno: le condizioni igieniche e le modalità d'uso degli impianti, delle attrezzature, degli utensili, dei mezzi di trasporto, dei locali e delle strutture; le materie prime, gli ingredienti e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione dei prodotti alimentari nonché, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; i procedimenti di sanificazione dei locali e delle attrezzature; i procedimenti di sanificazione dei locali e delle attrezzature; i procedimenti di sanificazione dei locali e delle attrezzature;				
		SEDE P D R		^	- l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;					

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

N.					Ayı	giornamento: Aprile 2019	Pag 64		
	Pericolo	Rischio				Misure di prevenzione e protezione			
		TUTTE le sedi, ove pertinente	1	2	2	 la documentazione relativa all'autocontrol del prodotto Effettuare prove tampone sulle dei luoghi di preparazione dei cibi con cadenza secondo quanto stabilito dalla normativa viger Tenere aggiornata e sempre di prodotti utilizzati per la preparazione dei cibi il prontamente visionata dall'utente che present alimentare. In caso di impiego di fave appo evidenzi l'utilizzo, al fine di evitare problemi a I pasti devono essere preparat fresche e dovranno essere distribuiti nella stes vengono cucinati. La ditta aggiudicataria è tenuta visibile la data di scadenza dei prodotti anche prosciutto, formaggi, ecc) serviti senza l'involutenere sempre a disposizione gli incarti con i ri dei prodotti alimentari impiegati. I prodotti vegetali devono essere accuratamer eliminare anche i residui di prodotti fitosanitar 	e superfici della cucina e a almeno annuale e nte. sponibile la lista dei n modo da essere i allergie di tipo perre cartello che ne utenti soggetti a favismo. i utilizzando derrate sas giornata in cui a ad esporre in maniera non lavorati (es. ucro/imballaggio e a numeri dei lotti e scadenze nte lavati al fine di		
2	Superfici calde/ Utilizzo di taglienti	Scottature/Tagli				Nell'utilizzo di superfici calde e di taglienti, porre procedure e gli accorgimenti organizzativi e di pralla salvaguardia dell'incolumità sia dei propri la avventori del ristorante/bar. Tanto premesso, in particolare: Consentire l'accesso ai locali cu preparazione solo al personale autorizzato e de Gli eventuali accessi da parte de manutenzione all'interno della cucina devono e stretta sorveglianza del Preposto del servizio del	rogrammazione finalizzati voratori, che degli ucina e ai locali ebitamente formato. di terzi per attività di essere effettuati sotto la di ristorazione. Itelli a attrezzature dicati; evitare di muoversi imilari, onde ridurre la		

4.7 Manutenzione impianti di elevazione

N.	Pericolo	Rischio			Misure di prevenzione e protezione	
1	Lavori di manutenzione	Caduta dall'alto e rischi meccanici				Nelle operazioni di manutenzione, porre in campo tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimenti organizzativi e di programmazione finalizzati
		SEDE P D R		R	alla salvaguardia dell'incolumità sia dei propri lavoratori, che delle persone a vario titolo presenti nella Sede, delle cose e dell'ambiente	

						Αç	ggiornamento: Aprile 2019	Pag 65				
N.	Pericolo	Risch	nio				Misure di prevenzione e protezione					
		TUTTE sedi, c pertind	ove	1	2	2	circostante. Tanto premesso, in particolare: Durante i lavori di manutenzion segnaletica comprendente il cartello di "fuori se cartello di divieto di accesso. Interdire l'ingresso agli ascenso Disabilitare il pulsante di chiam lavorazioni all'interno del vano ascensore. Chiudere le porte degli accessi durata delle lavorazioni. Proteggere le aperture, assicura porte di piano e del locale macchina siano chiu si allontana dall'impianto. Proteggere con idoneo parapett vuoto. Prima di procedere alla manute la tensione dall'interruttore generale. Nel caso in cui il manutentore r deve sospendere immediatamente il servizio de quando non sia stato riparato e deve altresì inf Sede. E' fatto divieto di manomettere attiva delle parti.	ervizio" dell'ascensore e ri e ai montacarichi. ata nel caso di all'ascensore per tutta la andosi sempre che le se e bloccate quando ci o le aperture verso il nzione, togliere sempre ilevi un pericolo in atto, ell'elevatore, fino a ormare il Preposto della i sistemi di protezione				
		Rischio meccanico e esposizione a olii minerali					La Ditta, nelle operazioni di lubrificazione, porrà in campo tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimenti organizzativi e di programmazione finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità sia dei propri lavoratori, che delle persone a vario titolo presenti nella Sede, delle cose e dell'ambiente					
2	Operazioni di lubrificazione	SEDE		Р	D	R	circostante.	elle cose e dell'ambiente				
		TUTTE sedi, o pertine	ove	1	2	2	Tanto premesso, in particolare: Pulire i locali e gli ambienti in ci durante le lavorazioni. Utilizzare idonee attrezzature e	•				
			npigli ciame				La Ditta, relativamente alla gestione dei locali ma tutti i mezzi tecnici, le procedure e gli accorgimer	nti organizzativi e di				
		SEDE		Р	D	R	programmazione finalizzati alla salvaguardia dell' lavoratori, che delle persone a vario titolo presen e dell'ambiente circostante.					
3	Locali macchinari	TUTTE sedi, c pertino	ove	1	2	2	Tanto premesso, in particolare: L'accesso al locale macchinario dovrà essere permesso esclusivamente al personatorio de la liminare le energie residue priorio Sezionare gli impianti prima di Eseguire le attività come indica l'uso redatte dal fabbricante.	onale autorizzato. ma di operare. operare.				

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

L		
	Aggiornamento: Aprile 2019	Pag 66

5. LOCALI IGIENICO – ASSISTENZIALI E SERVIZI GENERALI

All'Appaltatore/Lavoratore autonomo sono state fornite indicazioni circa la dislocazione e l'utilizzazione dei locali igienico-assistenziali che risultano chiaramente individuati e segnalati all'interno della/e Sede/i.

Non adibire locali senza i requisiti di norma e comunque senza specifica autorizzazione di Coni Servizi per le attività di:

- spogliatoio, mensa;
- deposito rifiuti anche in via temporanea;
- deposito di materiale vario.

6. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Ai fini di una immediata ed agevole evacuazione dai luoghi di lavoro interessati dall'attività, gli Appaltatori/lavoratori autonomi hanno individuato e visionato le vie e le uscite di emergenza (e per queste ultime il relativo sistema di apertura), ed hanno preso visione dei nominativi del personale addetto alla gestione delle emergenze, della lotta agli incendi (con i relativi aggiornamenti) e delle relative procedure di attivazione dell'organizzazione preposta.

Per quanto riguarda tutte le sedi, sono presenti i lay-out delle emergenze.

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 67

Parte II

Criteri adottati per la cooperazione ed il coordinamento e misure per eliminare/ridurre i rischi da lavorazioni interferenti

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019	Pag 68

1. ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26, comma 2) del D. Lgs. 09 Aprile 2008, i Datori di lavoro (Committente, Appaltatore, Subappaltatore) ed i lavoratori autonomi, ai fini del coordinamento e della cooperazione, stabiliscono per quanto di propria competenza le seguenti misure.

- a) Individuazione da parte di ciascun Datore di lavoro di un Preposto per sovraintendere e vigilare sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e salute per le attività di Coni Servizi;
- b) Convocazione da parte di Coni Servizi (tramite il SPP o l'Ufficio Datore di Lavoro) di incontri periodici di cooperazione e coordinamento per esaminare le eventuali modifiche ed aggiornamento al presente Documento;
- c) Rispetto delle misure di prevenzione e protezione riportate nella Parte I del presente Documento, oltre a quanto previsto nelle specifiche procedure connesse ai rischi specifici delle singole Ditte.
- d) Proposte attive di integrazioni e/o modifiche al presente documento in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture da parte delle diverse Ditte/Lavoratori Autonomi, SPP e/o Direttori dei Lavori Coni Servizi;
- e) Esecuzione dei lavori senza l'alterazione delle caratteristiche e dei livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti;
- f) Segnalazione tempestiva ai Preposti di Coni Servizi, ai Direttori dei Lavori o al SPP delle situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell'esecuzione dei lavori commissionati, ferma restando l'assunzione espressa dell'obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione dei rischi, per la riduzione al minimo dei danni;
- g) Riconoscimento univoco dei lavoratori: tutto il personale occupato della Ditta appaltatrice e subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 09 Aprile 2008; i lavoratori autonomi devono provvedere a tale obbligo per proprio conto come richiesto dell'art. 20, comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- h) Comunicazione tempestiva da parte di tutti i Datori di lavoro di qualsiasi modifica al proprio DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, che abbia relazioni con il presente Documento.
- i) Rispetto e mantenimento da parte delle Ditte/Lavoratori Autonomi di quanto dichiarato nelle autocertificazioni di cui alla Procedura MOG 07 "Procedura gestionale per il rispetto degli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione".

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019	Pag 69

j) Rispetto di ogni altra misura di Prevenzione e Protezione, applicabile al presente Documento, contenuta nel MOG approvato da Coni Servizi in data 5 Dicembre 2016 e relativi aggiornamenti.

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 70

Parte III

Modalità di aggiornamento del presente Documento

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019	Pag 71

1. ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento (c.d. DUVRI Statico) potrà essere aggiornato a seguito di:

- Rilevamento di rischi da interferenze diversi e/o aggiuntivi con individuazione di nuove misure di prevenzione e protezione e dei relativi costi, da parte di:
 - Responsabile Facility Management;
 - Direttori dei Lavori;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - Ditta/Lavoratore Autonomo
- Aggiudicazione di un nuovo contratto d'appalto/d'opera/somministrazione relativo ad una nuova attività;
- Valutazioni emerse in occasione delle riunioni di cooperazione e coordinamento;
- Evoluzioni normative e/o di adozione di istruzioni operative/procedure aziendali Coni Servizi per la salute e sicurezza, comprese quelle previste dal MOG approvato dal CDA di Coni Servizi.
- Modifiche del numero delle Sedi esaminate.

Il presente Documento, c.d. DUVRI Statico, oltre ai casi di cui ai punti precedenti, sarà aggiornato almeno annualmente.

Ai documenti di appalti/gare/affidamenti diretti successivi alla data del presente aggiornamento, verranno pertanto allegati il DUVRI Statico e, nel caso in cui ne risulti la necessità, il DUVRI Dinamico.

Si anticipa che, per quanto riguarda esclusivamente il DUVRI Statico, nell'eventualità in cui tale documento venisse in futuro pubblicato sul sito istituzionale di CONI Servizi, i documenti di gara conterranno semplicemente un richiamo ad esso, con invito alla consultazione direttamente sul sito CONI.

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 72

Parte IV

Accettazione del DUVRI

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019	Pag 73

1. ATTIVITA' DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO

Come indicato in premessa, la Direzione Uffici Acquisti richiede tra i documenti di gara la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali.

La sottoscrizione del presente Documento (e dell'eventuale DUVRI Dinamico correlato) potrà avvenire nella fase secondo quanto previsto dalla Procedura MOG 07 "Procedura gestionale per il rispetto degli obblighi connessi ai contratti d'appalto, o d'opera o di somministrazione."

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Aggiornamento: Aprile 2019 Pag 74

Parte V

COSTI PER ELIMINARE/RIDURRE I RISCHI DA LAVORAZIONI INTERFERENTI

Documento ex art. 26 D.Lgs. 81/08

Pag 75

In riferimento a quanto contenuto in premessa,	i rischi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da

interferenza sono riportati ad un livello accettabile, attraverso:

Aggiornamento: Aprile 2019

- il rispetto delle misure di prevenzione e protezione indicate nei relativi rischi per le singole attività/sedi,
- il rispetto da parte delle Ditte che operano all'interno delle singole sedi delle misure di prevenzione e protezione specifiche per le singole lavorazioni riportate nel presente documento,

Garantito il rispetto delle misure di prevenzione e protezione specifiche individuate ai capitoli 3 e 4 che precedono ed agli Allegati 1-2-3-4-5, si stima che, allo stato attuale, non sussistano ulteriori misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza, il cui costo, pertanto, risulta nullo.

La presente stima dovrà necessariamente essere aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di ulteriori forniture e pose in opera, nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Nell'ambito di tale aggiornamento (DUVRI Dinamico) verranno conseguentemente stimati gli eventuali costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza legati alle mutazioni di cui al capoverso che precede.